

КООРДИНАТНОРАСТОЧНЫЙ СТАНОК

2Д450

Руководство по эксплуатации

ЧАСТЬ I

СССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Назначение и область применения станка	3
II.	Распаковка и транспортировка станка	4
III.	Фундамент, монтаж и установка станка	5
IV.	Паспорт	9
	Общие сведения	9
	Органы управления	12
	Компоновка станка	12
	Основные данные	14
	Привод	14
	Приводные ремни и цепи	15
	Сведения о ремонте станка	15
	Изменения в станке	16
	Данные о комплектации станка	16
V.	Краткое описание конструкции и работы станка	16
	Описание пневмокинематической схемы	21
	Оптическое устройство отсчета координат для стола и для салазок	24
	Описание работы станка	36
VI.	Пневмооборудование станка	36
	Техническая характеристика пневмооборудования	36
	Указания по обслуживанию пневмооборудования	37
VII.	Схемы станка	37
	Спецификация мест схемок	39
	Указания по подготовке системы схемок	
	к первоначальному пуску станка	39
	Пояснения к схеме схемки	39
	Характеристика смазочных материалов	40
VIII.	Подготовка станка к первоначальному пуску и указания по технике безопасности	40
	Подготовка к пуску станка	40
	Указания по технике безопасности	41
IX.	Регулирование станка	41
	Регулировка механизма зажима стола	42
	Регулировка механизма зажима салазок	42
	Регулировка механизма предварительного избора координат	42
	Регулировка и замена уравновешивающих пружин клинорем	42
	Замена ленты на гильзе	43
	Регулировка натяжения пружин	43
	Регулировка тренияционного механизма в цепи подач гильзы клинорем	43
	Регулировка механизма отключения подачи на заданной глубине к выключению вращения клинорем	44
✓	Смена электролампы осветителя и регулировка освещенности экранов	44
X.	Сведения о принадлежностях	45
	Охлаждение и цепь ограждения	51
XI.	Сообщности разборки и сборки станка	51
	Приложение. Расшифровка символов координатно-расточного станка 2Л450 ...	52

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА

Координатно-расточный станок модели 2Д450 (рис. I) предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат.

Заridу с расточкой на станке, при необходимости, могут выполняться сверление, легкое (чистовое) фрезерование, разметка и проверка линейных размеров, в частности межцентровых расстояний.

Применяя поставляемые со станком поворотные столы и другие принадлежности, можно, кроме того, производить обработку отверстий, заданных в полярной системе координат, наклонных и взаимно перпендикулярных отверстий и пропечку торцевых плоскостей.

Станок пригоден как для работы в инструментальных цехах (обработка кондукторов и приспособлений), так и в производственных цехах для точной обработки деталей без специальной оснастки.

Станок оборудован оптическими экранами отсчетными устройствами, позволяющими отсчитывать цакую и дробовую часть координатного размера.

В условиях нормальной эксплуатации станок обеспечивает точность установки межцентровых расстояний в прямоугольной системе координат - 0,004 мм.

Станок оснащен наилучше часто употребляемыми принадлежностями.

Прежде чем приступить к установке станка, подключение к электросети и к работе на нем, следует внимательно изучить соответствующие разделы настоящего руководства.

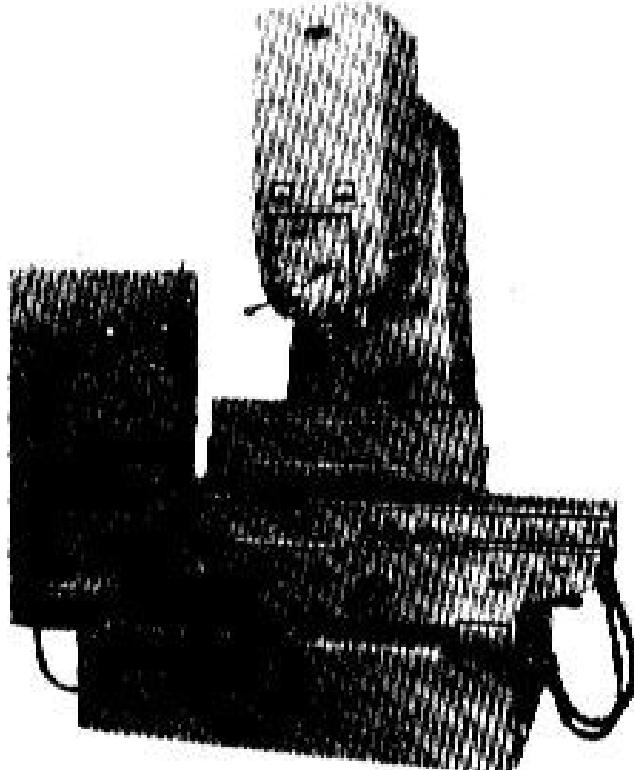


Рис. I. Координатно-расточный станок 2Д450

II. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА

Станок, электрокар и преобразовательный агрегат транспортируют в одном ящике, а дополнительные стойки и принадлежности в другом ящике. Вес ящика со станком около 10 т. Вес с оборудованием около 1,5 т.

С железнодорожной платформы ящики следует снимать, подводя краны под концы полозьев в местах, указанных на ящике. Вверху на рис. 2а, показана схема транспортировки ящика с принадлежностями краном.

Ящики со станком и принадлежностями необходимо хранить в закрытых складских помещениях, не допускающих значительных температурных колебаний.

При вскрытии упаковки следует проверить внешнее состояние станка, наличие антикоррозийного покрытия на обработанных поверхностях деталей станка, наличие комплекта принадлежностей в соответствии с ведомостью комплектации.

Для сокращения монтажных работ и устранения возможных ошибок проводка от электрокара к станку выполнена неразъемным соединением.

При транспортировке станка с электрокаром последний устанавливается на кронштейны, укрепленные на задней части станины.

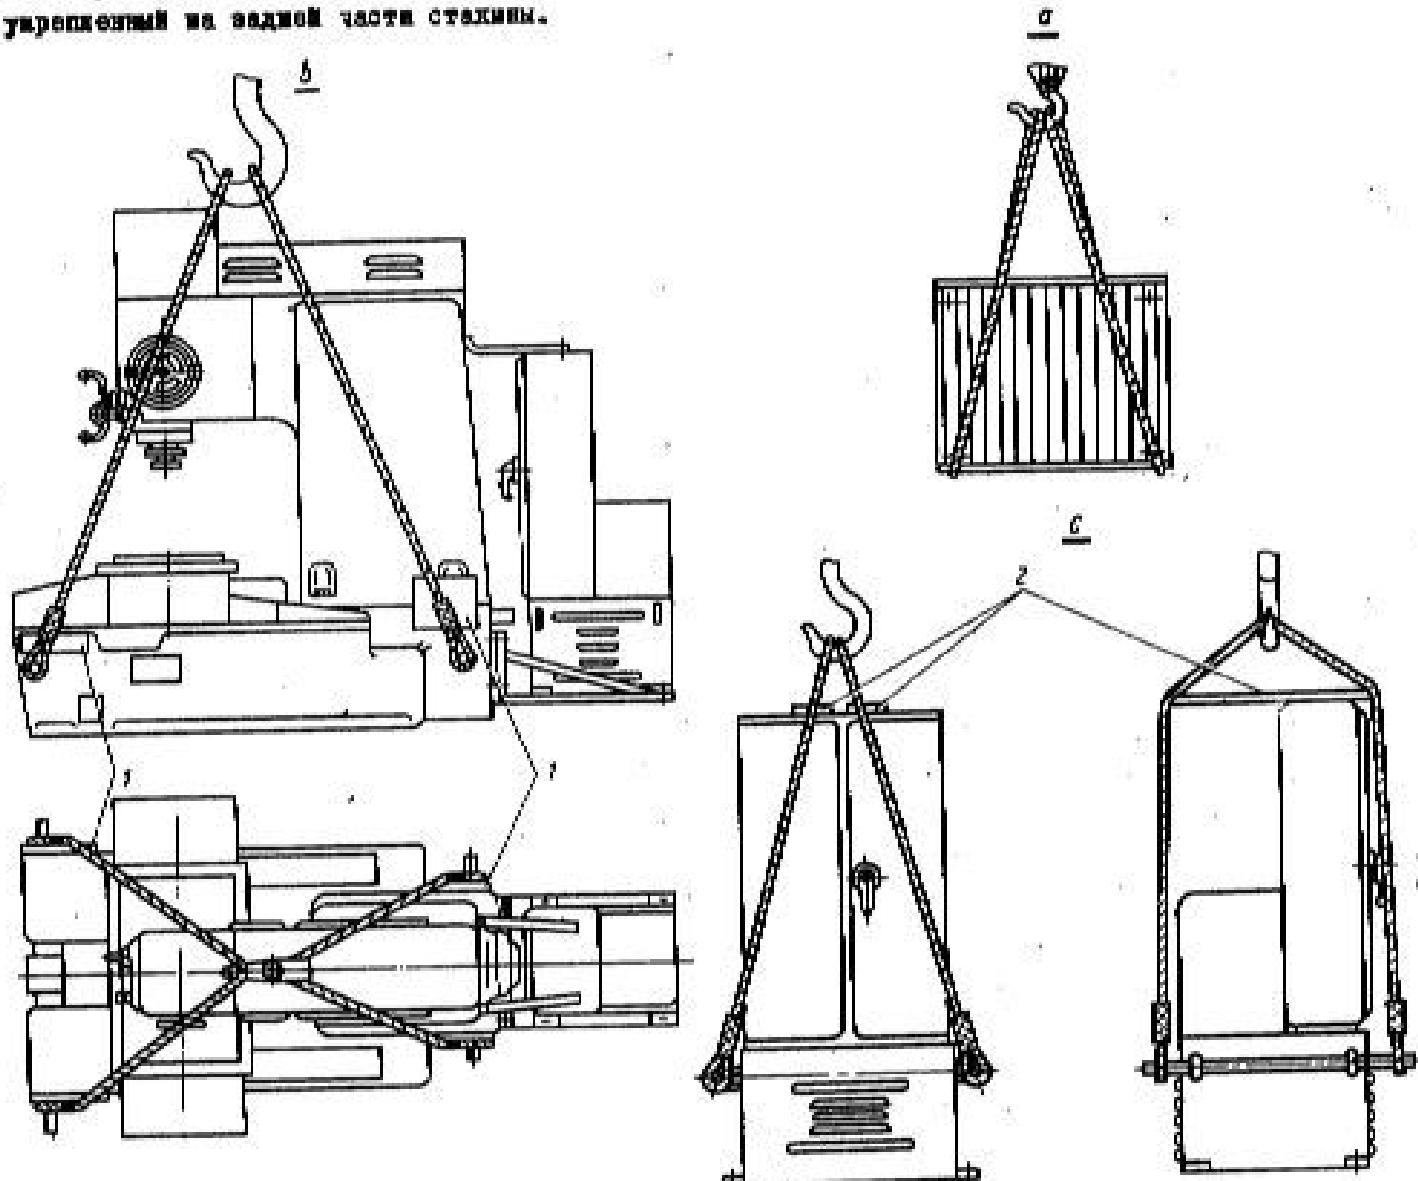


Рис. 2. Схема транспортировки при помощи крана:

1 - подшпинновый брус; 2 - распорные брусья;

а - ящик с принадлежностями; б - распаковочный станок; в - электрокар

Станок с электронилем следует поднимать краном, для чего в специальные отверстия станины необходимо вставить стальные стержни диаметром 50-55 мм и длиной около 2 м. На рис. 2а показана схема грузоперевозки стапка краном.

Подъемка производится двумя канатами длиной по 9 м. Под канаты подкладывается брусья 1. Для защиты поверхности стапка под канаты в местах насыщения подкладывается ветошь.

На рис. 2б показана схема транспортировки электротокаря краном. В распор канатов вставляются распорные брусья 2.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАСПАКОВКЕ И УСТАНОВКЕ ПРЕДОХРАНЯЙТЕ СТАНОК ОТ УДАРОВ. ХРАНЕНИЕ ДЛЯКОВ С СБОРУДОВАНИЕМ ПОД ОТКРЫТЫМ НИВОСИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

II. ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ И УСТАНОВКА СТАНКА

Завод-изготовитель гарантирует указанную точность работы координатно-расточного станка при соблюдении следующих обязательных условий его эксплуатации:

1. Стапок рекомендуется устанавливать в изолированном помещении. Площадь занимаемая только стапком должна быть равна 2,7x3,3 м. Помещение, пред назначенное для установки стапка, должно быть достаточно просторным (приблизительно 25 м² при высоте не менее 4,8 м).

2. Поля помещения должны быть влагостойкими, маслостойкими, бестыльными и хорошо сопротивляться ударным воздействиям.

3. Стены на всей высоте не должны иметь выступов, способствующих скоплению пыли, и должны быть окрашены пылеотталкивающими эмалями (МС-226П, алкидно-стирольными и др.).

4. Все сантехнические и электротехнические коммуникации должны быть скрытыми. В существующих помещениях электро проводка должна быть закрыта, а батареи отопления и трубопроводы - экранованы.

5. Температура помещения, где установлен станок, должна поддерживаться в пределах 20±2°C, и в период всей обработки колебания температуры не должны превышать 1°C.

6. Влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 40-50%.

7. Уборка стек и потолков помещения производиться ежедневно влажными салфетками и промышленным пылесосом.

8. КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ использование сжатым воздухом в помещении во избежание разрыва зеркальных и стекловидных линеек, оптики и направляющих стапка.

9. Освещение помещения должно быть по преимуществу искусственное и осуществляться панелями дневного света через люфты, из расчета 600 люкс на квадратный метр общего освещения. Местное освещение не ограничивается. Страженный и двойной свет не допускается (рекомендации Института охраны труда).

10. Прямое попадание солнечных лучей на стапок не допускается.

11. В помещении должно быть минимальное количество дверей.

12. Завод на участке крупногабаритных деталей с больши перепадом температур следует производить в нерабочее время за 8-12 час до начала работы. Предназначенные к обработке детали должны быть обязательно обеспыленными.

13. КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ в одном помещении с координатно-расточными стапками устанавливать стапки, работающие абразивами, и стапки, выделяющие масляный туман (резьбонлифельные, координатно-лифельные, профиломлифельные и др.).

14. Вход в помещение координатно-расточных стапков в грязной одежде и обуви воспрещается.

15. Установка стапков должна быть на расстоянии не менее 1 м от экранированного теплоносителя.

16. Координатно-расточный стапок должен устанавливаться на виброзащищенных фундаментах, обеспечивающих защиту стапка от внешних возбуждений, в том числе и от весущих конструкций зданий.

Установка стапка вблизи машин ударного действия (молоты, прессы) и машин, вызывающих вибрации (компрессоры, крупные вентиляторы, токаря и прочие), недопустима.

17. На рабочей поверхности стока станка допустима вибрация - не более 2,5-6 гц.

18. В зависимости от размера, класса точности и конструкции станка каждый фундамент под станок подлежит динамическому расчету на определение средств защиты от вибрации и нагрузки на грунт.

19. При расчете и выборе конструкции фундамента необходимо руководствоваться:

состоинием грунта (насыпной, плывущий т.д.);

частотой вибрации на грунте и величиной ее, которая замеряется вибраторами ТВЗ-2 в момент работы всего оборудования, в радиусе 100 м;

классом точности устанавливаемого оборудования;

конструктивными особенностями станка (жесткий или разборный по узлам).

20. Станки рекомендуется устанавливать только на отдельных массивных жестких железобетонных фундаментах, покоящихся на основании метрополите (рис.3). В местах А, В, С необходимо уложить на один уровень и залить цементным раствором стальные плиты размером 200x200x20 мм. Общая нагрузка на три опоры равна 6500 кг с учетом веса издалии в 600 кг.

21. Установка станков на железобетонном перекрытии и втором этаже не рекомендуется. Однако в отдельных случаях допускается установка станка на междуетажных перекрытиях. В этом случае споры станка должны лежать на несущих балках и перекрытие должно быть проверено на указанную выше нагрузку и вибрацию.

22. Верх фундамента должен быть выполнен по уровню с точностью 0,5 мм на 1000 мм и обожжен раствором цемента с жидким стеклом для предохранения его от разрушающего действия минеральных масел.

23. ПОДЛЗНА СТАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

24. В целях предохранения новых станков от ударов и деформации транспортировку их в месте установки на фундамент следует производить в упакованном виде или на подовых упаковках. Установка должна быть обеспечена без демонтажа узлов. В крайнем случае демонтаж в местах станка должен производиться под наблюдением специалистов.

25. Выверку станков надо производить по уровню, установленному на столе станка, с точностью 0,02 мм на 1000 мм длины при помощи двух опорных винтов В и С. Опора А - вертухийрующий болтак, жестко связанный со станком. Уровень следует устанавливать на зеркало стола и для контроля нулевого положения после каждого измерения поворачивать на 180°.

26. При выборе места для установки станка необходимо обеспечить:

свободный доступ ко всем частям станка во время работы;

возможность разборки узлов станка при ремонте;

место для размещения инструментальной гумбочки, подставки для поворотных столов и короба для сбора стружки (согласно нормам технологического проектирования Госстроя). Установка и съем дополнительных столов и крупных деталей требуют наличия какого-либо подъемного устройства грузоподъемностью не менее 1000 кгс.

27. Монтаж станка на фундаменте необходимо производить на восемь сутки после заливки фундамента, а пуск станка в эксплуатацию на двадцать вторые сутки. Надзор за усадкой фундамента следует вести в течение шести месяцев после монтажа.

28. ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СТАНКА НА ФУНДАМЕНТ ВВЕРНУТЬ ЧЕТЫРЕ ВИНТА, УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОТИВОВЕС ШПИНДЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ОТ РАСКЛАДЫВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ВВЕРНУТЬ НА ИХ МЕСТО ПРОБКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЯЩИКЕ ДЛЯ ЗАПЧАСТЕЙ. ВИНТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНИИ СТОЛЫ.

29. Режим смазки станка должен соответствовать указаниям (см.раздел УП).

30. Пкаф с электроаппаратурой и преобразовательный агрегат, смонтированные на общей подстенке, снять сironитейна и расположить поблизости от станка, как показано на рис.3. Затем следует отсоединить кронштейн от станка, а на нем за сталью закрыть крышки.

31. ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛЕЧЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ЭЛЕКТРОСЕТИ, НЕОБХОДИМО ТИЛЬДО Ознакомиться с разделами Руководства, относящимися к электроснабжению станка.

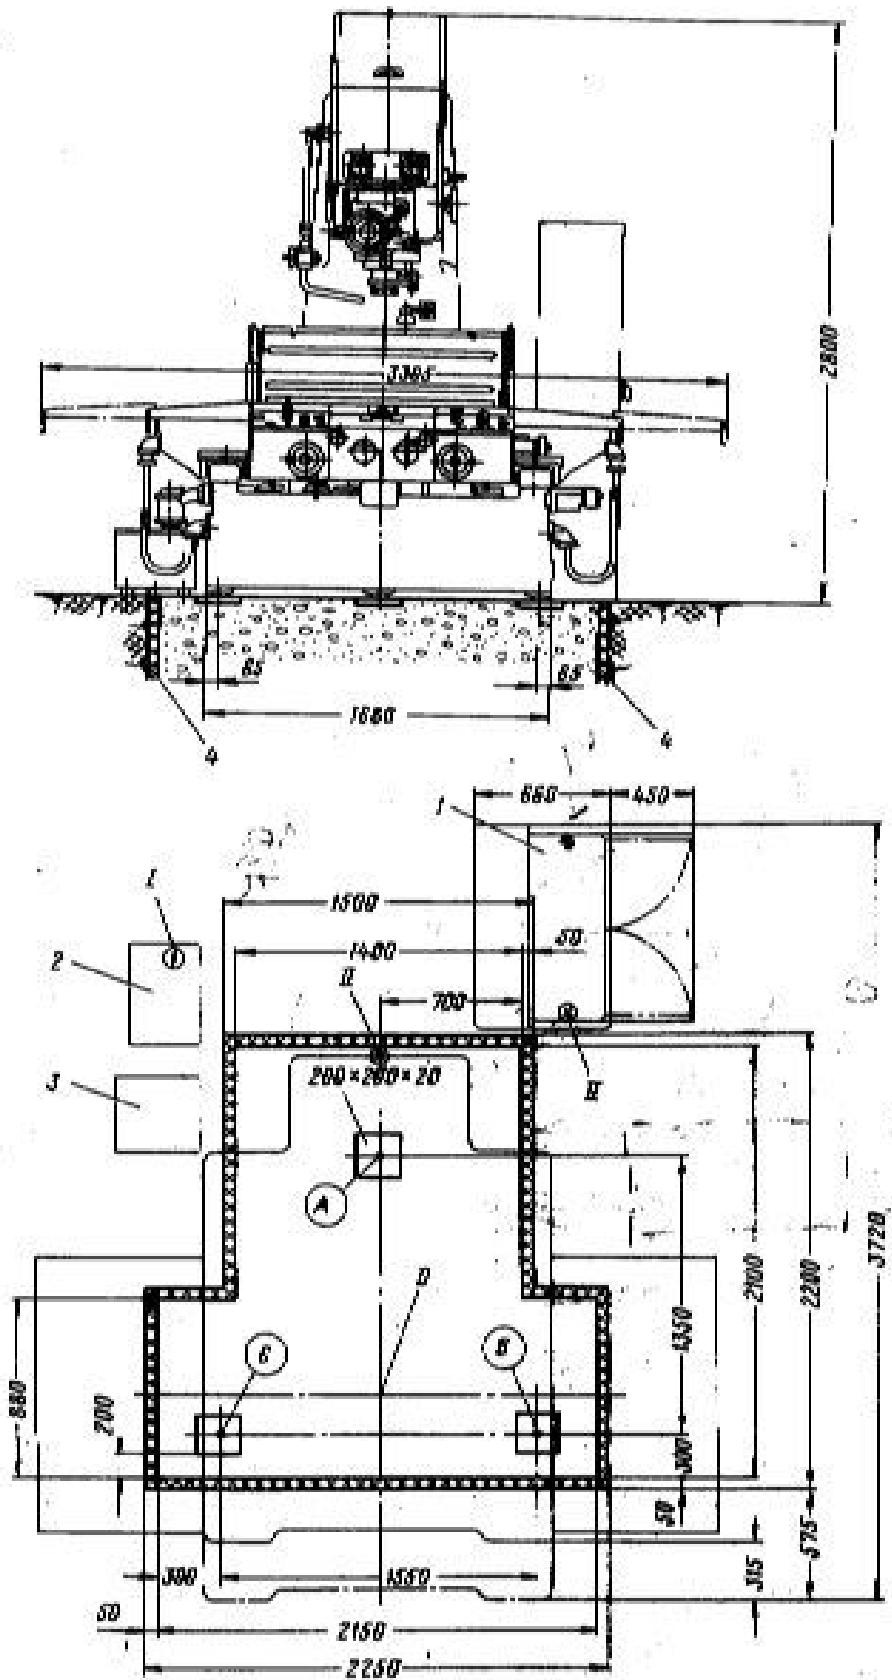


Рис. 3. План фундамента:

I - вход для воздушной магистрали; II - место входа электросети.

A,B,C - точки расположения опор стаканов; D - ось кинескопа;

E - электроткаф; 2 - воздуходораспределитель; 3 - агрегат охлаждения;

4 - пластиничная прослойка.

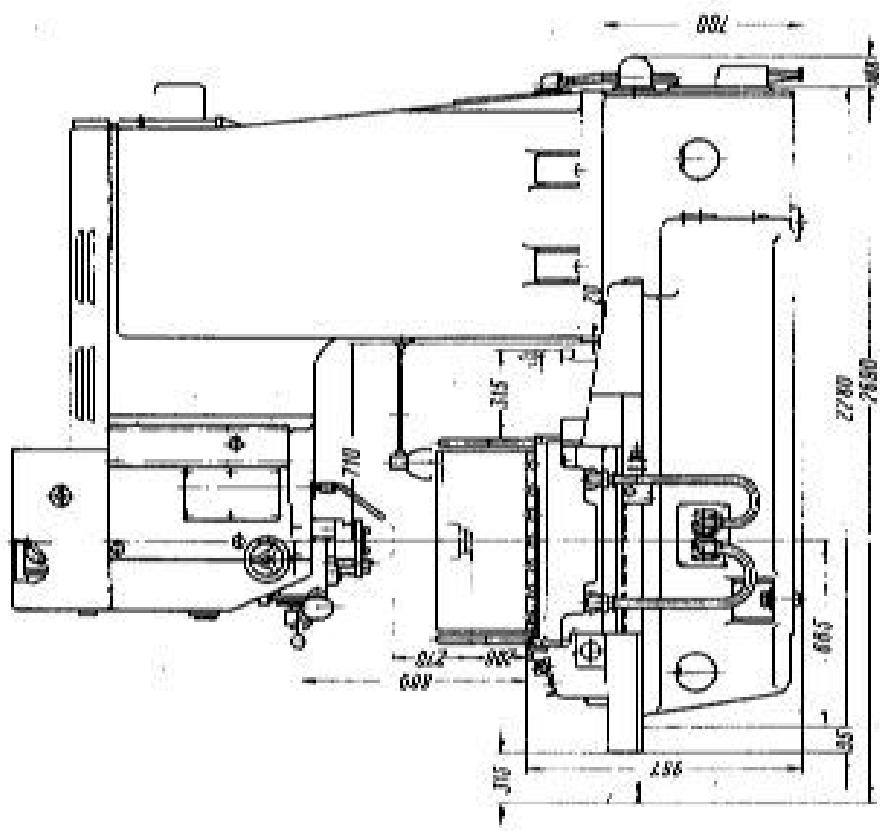
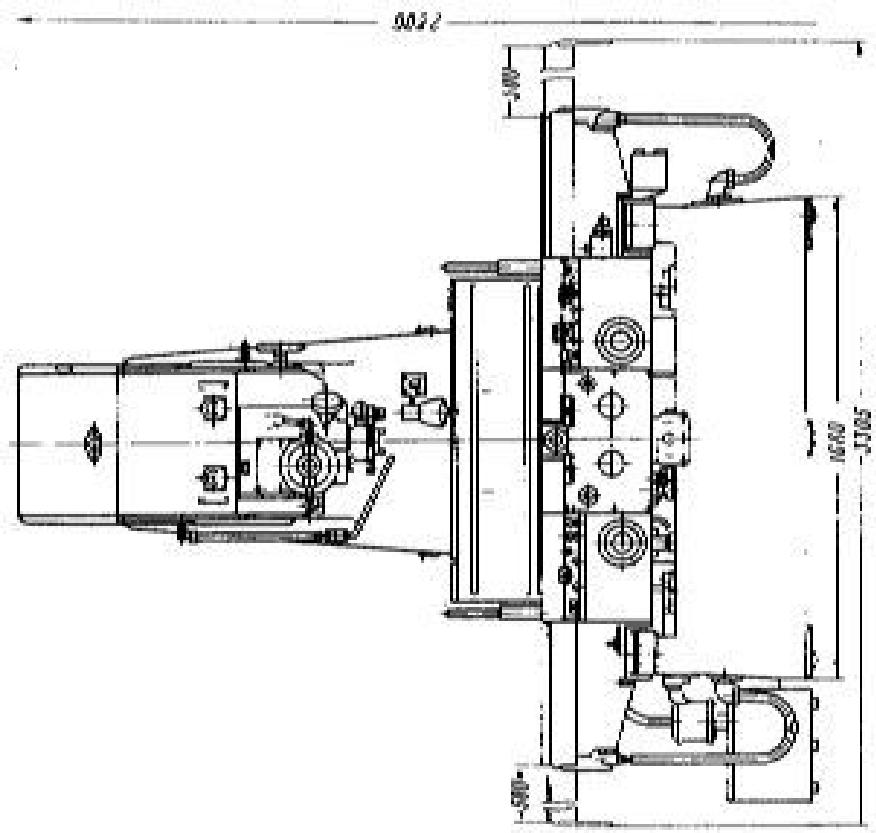


FIG. 4. OGURA PUMPS

IV. ПАСПОРТ

Общие сведения

Тип станка	одностоечный
Модель	2Д45С
Класс точности	4, ГОСТ 6744-53
Заводской номер	_____
Завод-изготовитель	_____
Дата выпуска	_____
Инвентарный номер	_____
Место установки	_____
Дата пуска в эксплуатацию	_____
Габарит электроинструмента, мм:	
длина	672
ширина	1004
высота	2000
Вес электроинструмента, кг	150
Габарит станины (включая ход стола и салазок), мм:	
длина	2800
ширина	3305
высота	2800
Вес станины без электрооборудования и принадлежностей, кг	7600

Органы управления (рис.5)

- I - Маховицок ручного перемещения салазок
- 2 - Регулятор скорости перемещения салазок
- 3 - Ось управление станком
- 4 - Рукоятка ускоренного перемещения шпинделя
- 5 - Рукоятка механизма отключения подачи гильзом на заданной глубине
- 6 - Указатель чисел оборотов шпинделя
- 7 - Указатель скорости перемещения гильзом
- 8 - Маховицок установки ступеней чисел оборотов шпинделя
- 9 - Маховицок ручной подачи шпинделя
- 10 - Регулятор подачи гильзом шпинделя
- 11 - Регулятор скорости перемещения стола
- 12 - Маховицок ручного перемещения стола
- 13 - Механизм набора координат салазок
- 14 - Маховицок микроподачи стола
- 15 - Кнопки приведения отсчета оптической системы к нулю
- 16 - Механизм набора координат стола
- 17 - Маховицок микроподачи салазок

Некоторые особенности системы управления станком (рис.6)

1. Переключение ступеней чисел оборотов шпинделя маховицком следует производить только при неработающем шпинделе. Если производится переключение и жестерни не выключаются, следует провернуть шпиндель вручную.

2. Отключение вращения шпинделя возможно со свободным выбегом при легком нажиме на кнопку 13 "Стоп", либо с торможением электродвигателя при нажиме (до отказа) на эту же кнопку.

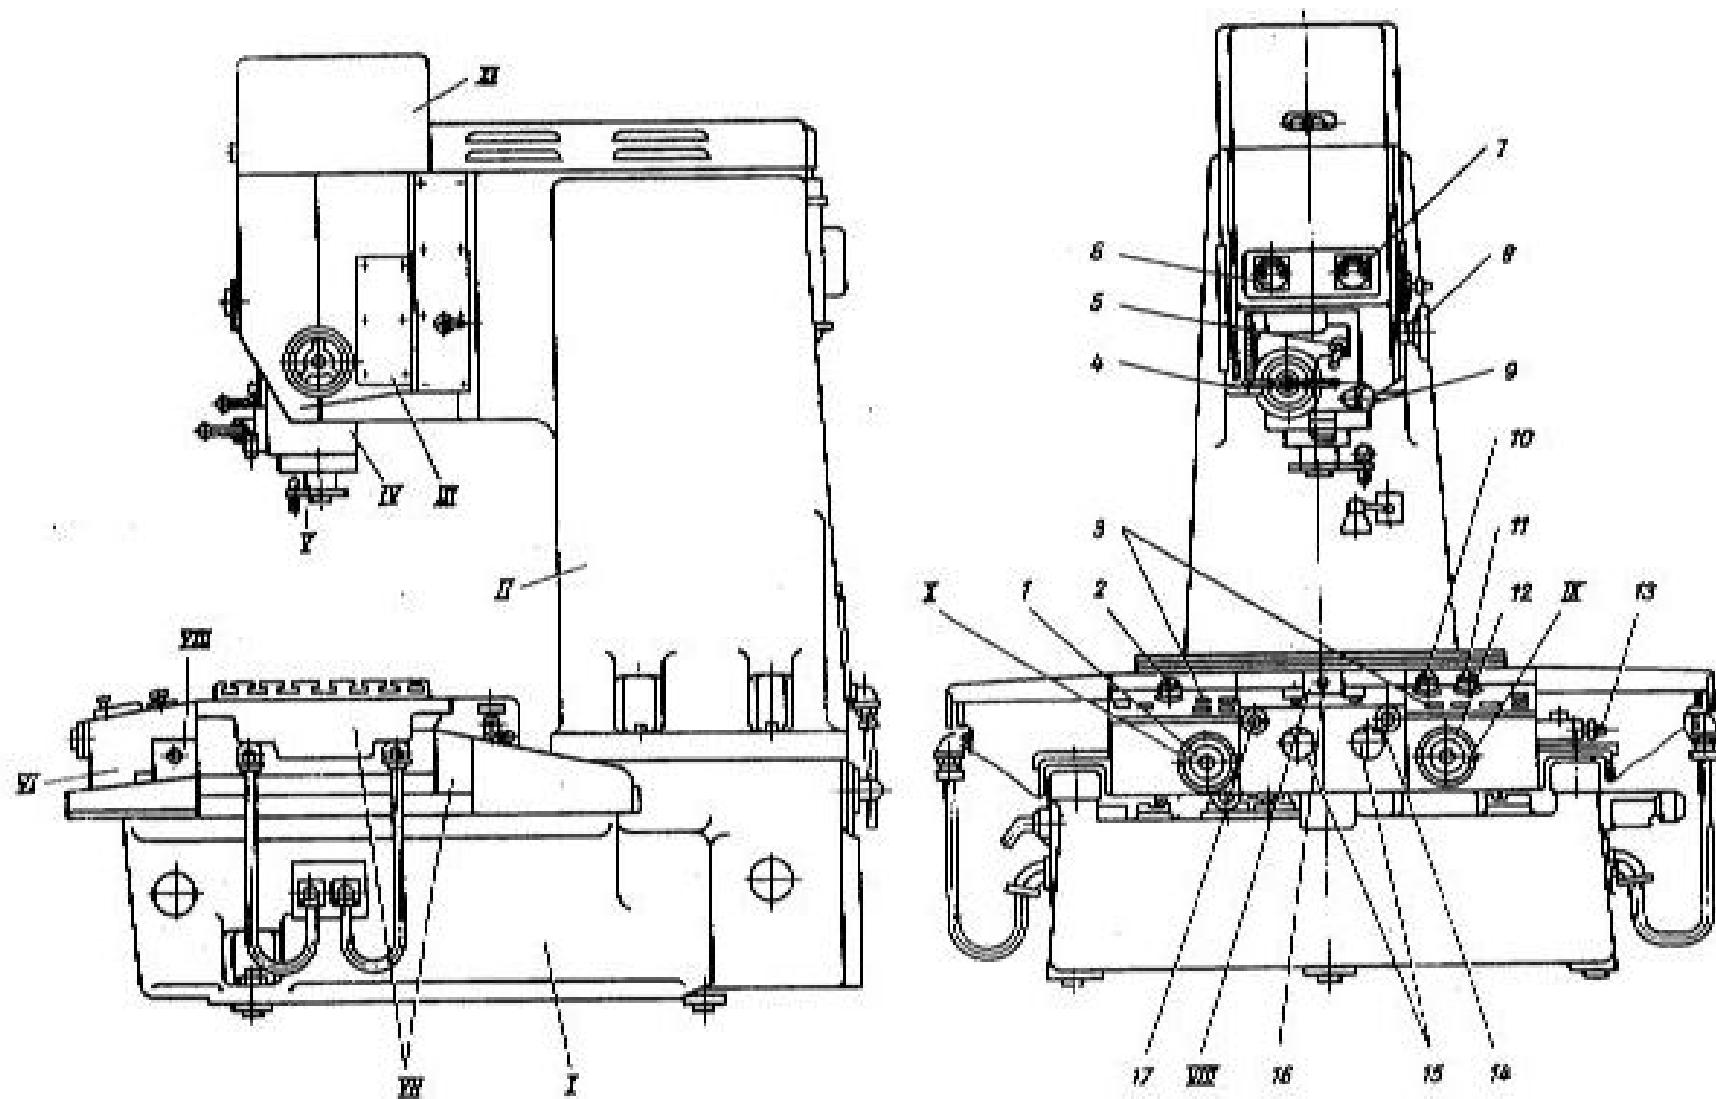


Рис. 5. Расположение органов управления и основных групп станка (группы станка обозначены пиками цифрами)

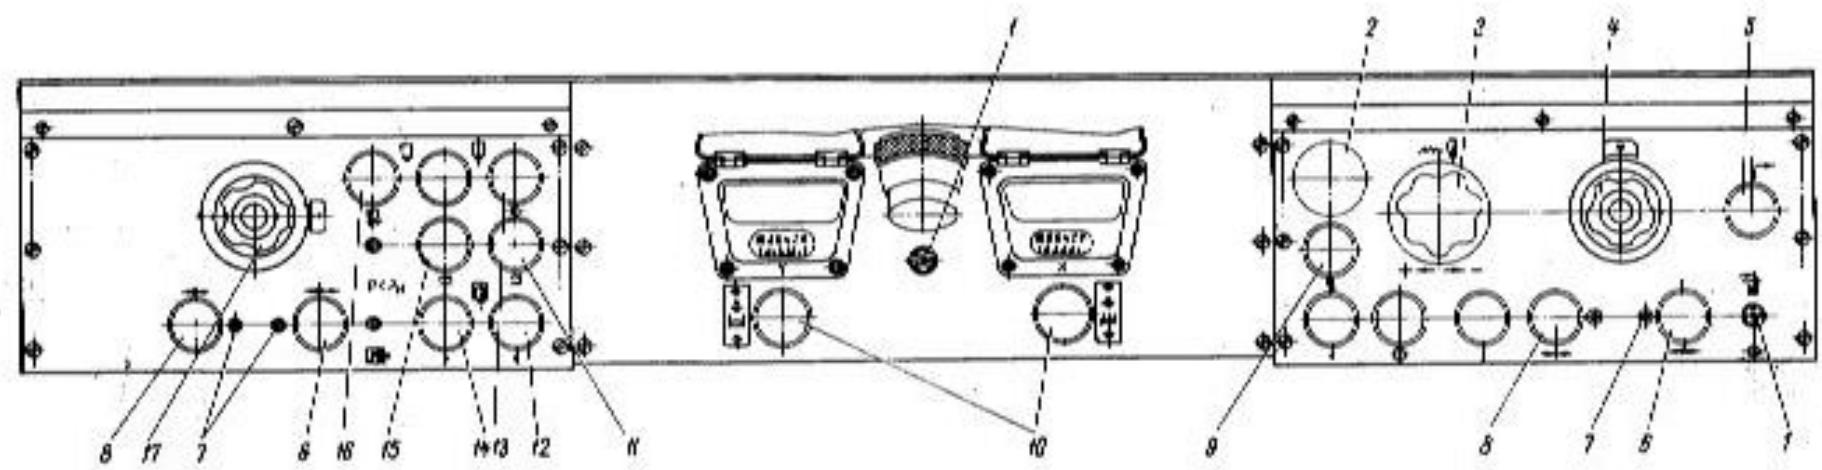


Рис. 6. Пульт управления (расшифровку символов таблицы см. в приложении)

3. Кнопка 16, "Проворот", включает медленное вращение шпинделя, при котором может производиться центрирование отверстий при помощи центроискателя.

4. Увеличение числа оборотов шпинделя достигается нажатием на кнопку 15, а уменьшение - на кнопку 11.

5. Вращение и подача шпинделя в крайних положениях гильзы отключаются автоматически. Движение гильзы для отжима инструмента осуществляется нажатием на кнопку 9, "Инструмент".

6. Выбор величины подачи гильзы осуществляется регулятором 3 с контролем по указателю скорости 7 (см.рис.5).

7. От двух кнопок 14 и 12 "Вверх" и "Вниз" ведется управление шпиндельной коробкой. В крайних положениях движение коробки отключается автоматически.

8. Станок не может быть включен, если регуляторы скорости движения стола 4 и регулятор скорости движения салазок 17 не находятся в нулевом положении. Это предусмотрено как блокировка от самопроявляемого включения движения стола и салазок.

9. Перед началом движения стола или салазок, если зажим был зажат, происходит автоматический отжим. Для останова движения соответствующий регулятор ставится в нулевое положение.

10. Блокировка оптики включается кнопками 10 "Совмещение оптики" или автоматически при отработке перемещения с предварительным набором и остается включенной определенное время, достаточное для отсчета координат.

Замечание! Воспрещается увеличивать установленную на заводе-изготовителе продолжительность горения указанных ламп.

11. Зажим и отжим стола или салазок происходит при нажатии на соответствующие кнопки 8 и 6. Хонгроль осуществляется со сигнальным джойстиком 7.

12. Работа механизма предварительного набора координат подготавливается выключателем 1. После ручной установки по линям заданной величине перемещения движение узла включается кнопкой 5 "Отработка".

После остановки узла координата просверливается по растру экрана и в случае необходимости вносится поправка маузерчиком ручного перемещения. Затем нажимают на соответствующую кнопку производится зажим узла.

13. Стыкование электропитания станка производится кнопкой 2 ("Общий старт"), окрашенной в красный цвет.

14. Свободный проворот шпинделя от руки возможен лишь в нейтральном положении блоков из-стерев коробки скоростей, отмеченном на указателе включенных ступеней числе оборотов.

15. При пользовании устройством для отжимения подачи на заданной глубине линий следует закрепить в положении, при котором деление, указывающее длину заданного хода гильзы, совпадает с нулем индекса. Отличия подачи происходят при совпадении нулей линий и индексов.

Компоновка станка

Станок состоит из следующих основных групп: I - станина; II - стойка; III - блок направляющих; IV - шпиндельная коробка; V - шпиндель; VI - пульт управления; VII - стол и салазки; VIII - механизм предварительного набора координат; IX - привод перемещения стола; X - привод перемещения салазок; XI - коробка скоростей (см.рис.5).

Основные данные

Стол и салазки

Число пазов стола	7
Размеры рабочей поверхности стола, мм:	
длина	1120
ширина	630

Наибольший ход стола, мм:	
продольный	1000
поперечный	630
Расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя, мм:	
наименьшее	200
наибольшее	800
Величина скорости ускоренного перемещения стола в салазок, мм/мин	1500
Скорость стола (изделия) при фрезеровании, мм/мин	30-300
Закрепление стола и салазок	Механическое
Блокировка, закрепление и перемещение	Имеется
Выключатели упоры стола и салазок	Имеются
Способ отсчета по экрану	Оптический
Цена деления отсчета по экрану, мм	0,001

Механизм предварительного набора координат

Точность отработки механизма предварительного набора координат, мм	0,6
--	-----

Шпиндель

Наибольший ход гильзы шпинделя, мм	270
Вылет шпинделя, мм	710
Приемный конус шпинделя	7:24
Наибольший конус закрепляемого инструмента	Морзе 4
Наружный диаметр гильзы, мм	120
Наибольший диаметр сверления, мм	30
Пределы размеров диаметров расточки, мм	10-250
Выключатели упоры крайних положений	Имеются
Торможение	Имеется
Автоматическое отключение подачи на заданной глубине	Имеется
Точность отработки заданного размера при автоматическом отключении (при подаче не более 150 мм/мин), мм	0,2
Приспособление для точного измерения подачи гильзы	Имеется
Предохранение от перегрузки подачи гильзы	Имеется
Усилие, допускаемое механизмом подачи, кгс	600
Ручное быстрое перемещение	Имеется
Пределы числа оборотов шпинделя в минуту (бесступенчатое регулирование в пределах двух ступеней):	
I ступень	50-100-400
II ступень	250-500-2000
Регулирование скорости в диапазонах 100-50 об/мин и 500-250 об/мин происходит со снижением мощности привода шпинделя, квт	2-1
Число оборотов в минуту медленного вращения шпинделя	10
Пределы рабочих подач шпинделя (бесступенчатое регулирование), мм/мин	4-300

Подшипники шпинделя

Числовой радиальный подшипник	Специальный роликовый цилиндрический, материял - сталь ШХ15
-------------------------------------	---

Верхний радиальный подшипник	Специальный, роликовый цилиндрический, материал - сталь Х15
Верхний упорный подшипник	Бариковый № 6109 СТ ТУ 5434-СТ 45х65х14
Закрепление на направляющих	
Биссекторная, закрепление и перемещение	

Планочная коробка

Наибольшее вертикальное механическое перемещение, мм	330
Выносные упоры	Имеются
Закрепление на направляющих	Механическое
Биссекторная, закрепление и перемещение	Имеется

Привод

Таблица 1

Показатели	Электродвигатели			
	главного движения	привода салазок	привода стола	электронасоса
Число оборотов в минуту (номинальное)	700-2800	3600	3600	2800
Мощность, квт	2	0,245	0,245	0,125
Избыточный Н				

Приводные ремни и цепи

Таблица 2

Параметры	Ремень клиновой	Цепь приводная
Номинальные размеры ремней и цепей	Б 2800	I = 1780
Число рядов (ремней, прокладок)	2	I
Материал	Корд	-

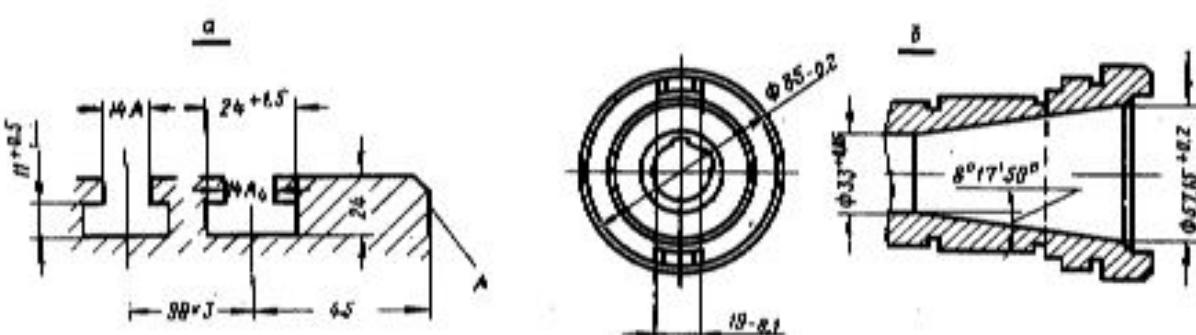


Рис. 7. Рабочие присоединительные базы станка:
а - эскиз Т-образных пазов стола; б - эскиз конуса шпинделя; А - базовая плоскость передняя кромка стола

Сведения о ремонте станка

Таблица 3

Категория сложности ремонта		Межремонтный цикл работы станка в часах					
Вид ремонта-	по годовому плану						
	фактически						
Дата ремонта							
Отметки о выполненных ремонте (подпись)							

Изменения в станке

Таблица 4

№ п/п	Узел или группа	Причина изменений	Краткое описание произведенных изменений	Дан- ные после изме- нений	Изменения внесены		Дата и подпись
					лист зас- порта, №	пози- ция, №	

Данные о комплектации станка

Перечень поставляемых со станком принадлежностей, приспособлений, запасных частей и технической документации см. в Ведомости комплектации.

У. КРАТКОЕ СПИСАНИЕ ЗОВСТРУКЦИИ И РАБОТЫ СТАНКА

Списание пневмокинематической схемы

Перемещение изделий в прямоугольной системе координат осуществляется за счет движения стола в продольном направлении по направляющим салазок и движения салазок в поперечном направлении по направляющим станины.

Перемещение стола и салазок происходит от двух независимых электродвигателей постоянного тока.

Привод перемещения салазок осуществляется или от ~~электроприводчика~~ В (рис.8) с регулируемым числом оборотов, или от маховицка 9, при необходимости точной установки салазок, через червячную передачу 5 к 2I, коническую передачу 4-3, затем винт 2 и рейку I, закрепленную на салазках.

Привод перемещения стола осуществляется от электродвигателя В с регулируемым числом оборотов или от маховицка 9, при необходимости точной установки стола, через червячную передачу I6 и I5, коническую передачу I9-20, затем винт I7 и рейку I8, закрепленную на столе.

Электросхема станка допускает регулировку чисел оборотов электродвигателя стола (салазок) в широком диапазоне, что обеспечивает рабочие подачи при фрезеровании от 30 до 300 мм/мин, ускоренное перемещение стола со скоростью 1500 мм/мин и постепенное снижение скорости при автоматическом подходе к заданной координате.

Привод перемещения салазок один и тот же, что и привод перемещения стола, разница лишь в том, что он смонтирован на салазках и перемещается вместе с ними, а рейка закреплена на станине.

Отсчет величины перемещения стола и салазок производится по точным стеклянным масштабам при помощи проекционной оптики, описанной в разделе "Оптическое устройство отсчета координат".

Для зажима стола и салазок также применена унифицированная группа. Стол и салазки все время находятся в зажатом состоянии под действием пружины и разжимаются только перед началом перемещения. Разжим может произойти автоматически при повороте регулятора, включающего движение стола или салазок, или от отдельной кнопки. Зажим стола осуществляется "регулируемой пружиной" 67 через рычаги 66 и 69, а зажим салазок - пружиной 64 через рычаги 63 и 68. И в том и в другом случае усилия, передаваемые рычагами тормозной ленты, фиксируют положение стола и салазок в заданной координате.

Для разжима используется сжатый воздух, поступающий из пневмосети через краны управления 76 и 77 воздухораспределителя в цилиндры 62 и 65. Максимальное давление $4,5 \text{ кгс/см}^2$ регулируется регулятором давления 71, а реле давления 74 отрегулировано на давление $3,5 \text{ кгс/см}^2$. Перед поступлением в краны управления воздух проходит через влагоотделитель 70 и маскораспылитель 73. За давлением в пневмосети станка можно следить по манометру 72. В системе воздухораспределителя имеется обратный клапан 75, который предотвращает самопроизвольные зажим перемещающихся органов при падении давления в пневмосети.

При вращении расточного виндела осуществляется от регулируемого ~~электродвигателя постоянного тока~~ ^{статора} 52 через одновременную передачу и двухступенчатую коробку скоростей.

Двухступенчатая коробка скоростей с одновременным бесступенчатым регулированием электродвигателя в пределах каждой ступени обеспечивает заданные диапазоны чисел оборотов виндела.

Первая ступень скоростей достигается следующей передачей: ведущий шкив 53, ведомый шкив 45, шестерни 43, 44, 39.

Вторая ступень скоростей: ведущий шкив 53, ведомый шкив 45, шестерни 40, 42, 43, 44. Шестерни 39 и 40 передают вращение винделю через шлицевой вал. Скорость вращения контролируется тахогенератором, смонтированным на валу ведомого шкива 45 к шестерни 44. Показания чисел оборотов регистрируются указателем скорости, расположенным на передней плоскости блока направляющих.

Переключение ступеней чисел оборотов производится маховицком 33 вручную, через аваездочки 34 и 41 цепной передачи.

На одной оси со аваездочкой 41 эксцентрично сидит парниководвижник, перемещающий шестерни 39 и 40.

Шестерняный насос (шестерни 35, 38) смывки коробки скоростей получает вращение от промежуточного вала коробки скоростей.

Вертикальная подача гильзы виндела осуществляется от отдельного ~~электротягителя~~ ^{электродвигателя} 37 постоянного тока с низким диапазоном регулирования. При этом вращение через муфты 54, червячную передачу 36 и 61, шлицевой вал, шестерни 29 и 30, червяк 28 передается на червячную шестерню 27, которая посредством фрикционной муфты 50 связана с валом реечной шестерни 22, находящейся в зацеплении с рейкой 31, варезалой на гильзе виндела. Выключение фрикционной муфты производится сдвоенными рукоятками 26, которые смонтированы в валу реечной шестерни 22. При выключенной муфте через рукоятки 26 можно непосредственно вращать реечную шестерню и производить подъем и спускание гильзы виндела.

Контроль скорости подачи осуществляется по указателю скорости, расположенному на передней плоскости крышки блока направляющих.

Для точных перемещений гильзы виндела маховицок 25, связанный с валом червяка 28 посредством конических шестерен 23 и 24.

Автоматическое выключение подачи гильзы виндела на заданной глубине достигается отключением электродвигателя 37 микропереключателем.

Перемещение виндельной коробки с постоянной скоростью производится от ~~электротягителя~~ ^{электродвигателя} 46 по муфте 56 через червячную передачу 47, 55, червяк 48 и рейку 32.

Механизм зажима виндельной коробки аналогичен зажиму стола (салазок). Зажим происходит от пружин 59 через две пары рычагов 57, 60. Отжим осуществляется воздухом, поступающим в пневмоцилиндр 49, 58 через храп упражнения 78. Виндельная коробка уравновешена противовесом 51.

Устройство для предварительного набора координат для стола и салазок совершиенно аналогично. Шестерня I3 или 7, получив вращение от рейки I4 или 6, закрепленной на столе (салазках), вращает гайку I2, которая одновременно перемещается вдоль винта II. При отработке координат вместе с гайкой I2 вращается и перемещается лимб IO с кулачками, которые при подходе к заданной координате вначале дают команду на снижение скорости движения стола (салазок), а затем команду на полный останов перемещающего узла.

При наборе координат лимб IO с кулачками перемещается вдоль гайки I2.

Спецификация зубчатых и червячных колес, червяков, реек, эпикс и гаек

Таблица 5

№ пози- ции на рас. 6	Наименование	Число зубьев или захо- дов	Модуль или шаг, мм	Угол накло- ния линии или направ- ление на- режки	Материал	Термообра- ботка, твердость
I	Рейка	-	10	-	Чугун Сч.25-48	-
2	Эпикс	-	10	Правое	ГОСТ 1412-70 Сталь 20Х ГОСТ 4543-61	HRC58...62
3	Коническая шестерня	26	2	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
4	Коническая шестерня	20	2	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
5	Червяк	I	1,5	Правое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54
6	Рейка	-	3,125	0°23'	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HB229...255
7	Шестерня	32	I	Правое	Сталь 40Х ГОСТ 1050-60	HRC35...42
10	Червяк	-	M42x1,5	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
11	Эпикс	-	M27x1,5	-	Сталь 45 ГОСТ 4543-61	HB229...255
12	Рейка	-	M27x1,5	-	Сталь 40Х ГОСТ 1050-60	HB229...255
13	Шестерня	32	M42x1,5	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC35...42
14	Рейка	-	M27x1,5	0°23'	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HB229...255
15	Червячная шестерня	30	I,5	Правое	Бронза Бр.ОЦС 5-5-5	-
16	Червяк	I	I,5	Правое	Сталь 40Х ГОСТ 613-65	-
17	Эпикс	-	10	Правое	Сталь 20Х ГОСТ 4543-61	HRC58...62
18	Рейка	-	10	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	-
19	Коническая шестерня	20	2	-	Чугун Сч.28-48 ГОСТ 1412-70	-
20	Коническая шестерня	20	2	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
21	Червячная шестерня	30	I,5	Правое	Сталь 40Х Бронза Бр.ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-65	-
22	Эпикс-шестерня	16	3	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HRC48...52
23	Коническая шестерня	22	I,5	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255

Продолжение

№ позиции на рас. 8	Наименование	Число зубьев или заходов	Модуль или шаг, мм	Угол винтовой линии или направление изгиба изрезки	Материал	Термообработка, твердость
24	Коническая шестерня	30	1,5	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
27	Червячная шестерня	56	3	-	Чугун Сч.2Л-40 ГОСТ Д412-70	-
28	Червяк	I	3	4°45'49" Правое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC40...50
29	Шестерня	21	2	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HB229...255
30	Шестерня	21	2	-	Сталь 40И ГОСТ 4543-61	HB229...255
31	Галтель	35	3	-	Труба стальная L2ХН2	Ц.0,7...0,8 HRC56...62
32	Рейка	-	3	2°46'12" Левое	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HB229...255
34	Звездочка	9	17,7	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HB229...255
35	Шестерня насоса	10	2	-	Сталь 40И ГОСТ 4543-61	HB229...255
36	Шестерня червячная	38	1,5	Правое	Бронза Бр.ОЦС 5-5-5	-
38	Шестерня насоса	10	2	-	Сталь 40Х ГОСТ 613-65	HB229...255
39	Шестерня	40	2	7°41'45" Левое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54
40	Шестерня	56	3	-	Сталь 40И ГОСТ 4543-61	HRC50...54
41	Звездочка	9	12,7	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-60	HB229...255
42	Шестерня	19	3	-	Сталь 40И ГОСТ 4543-61	HRC50...54
43	Шестерня	70	2	7°41'45" Правое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54
44	Шестерня	35	2	7°41'45" Левое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54
47	Шестерня червячная	22	1,5	-	Бронза Бр.ОЦС 5-5-5	-
48	Червяк	I	3	2°46'12" Правое	Сталь ХВГ ГОСТ 613-65	HRC50...62
55	Червяк	2	1,5	8°07'48" Правое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54
61	Червяк	I	1,5	2°51'45" Правое	Сталь 40Х ГОСТ 4543-61	HRC50...54

Оптическое устройство отсчета координат для стола и для салазок

Установка оси отверстия на изделии относительно оси призмы на требуемую координату осуществляется движением стола или салазок, перемещение которых контролируется специальным оптическим устройством. Это оптическое устройство базируется на точных стеклянных масштабах, закрепленных в одном случае на столе (подвижный масштаб), в другом на станине (неподвижный масштаб).

Стеклянный масштаб стола имеет 1000 высокоточных делений через миллиметр, стеклянный масштаб салазок - 630. Штрихи делений проектируются на метровый экран с 75-кратным увеличением, т.е. миллиметровый интервал между штрихами стеклянного масштаба виден на экране в 75 раз увеличенным и равен 75 мк.

Для съемки сотых долей этого интервала в плоскости экрана имеется шкала со 100 делениями, позволяющая отсчитывать сотые доли миллиметра.

Отсчет желаемой координаты с точностью до пяти микрон может быть произведен методом диссектирования в световую цепь, образованную ближайшими зеркалами экрана (рис. II), без вмешательства со стороны работающего на станине.

Для получения отсчета большей точности на экране имеется дополнительная шкала микрон (рис. I2, I3), позволяющая производить отсчет до 0,001 мм. Требуемое число микрон устанавливается вращением маховика I (рис. 9) микронной шкалы.

При ориентировании начальной базы отсчета координат на изделии относительно оси призмы, удобно приводить отсчет полученных для нее координат к целому числу.

Для этого надо вращать маховички приведения отсчета к нулю. При этом в отсчетном устройстве продольного хода происходит разворот призмы 4 (см.рис.9), а в отсчетном устройстве поперечного хода - перемещение окуляра 2 (см.рис.10), что изывает смещение изображения штрихов масштаба на экране.

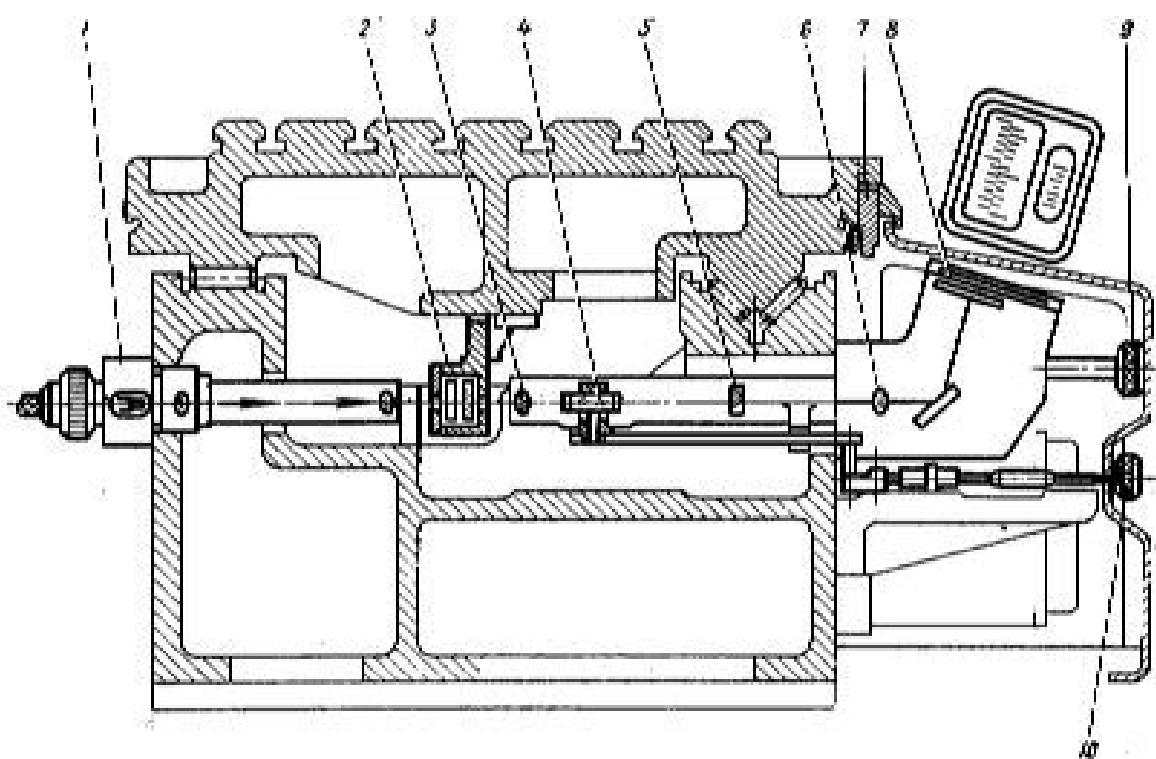


Рис. 9. Ход линий в оптическом отсчетном устройстве продольного хода:

I - осветитель; 2 - продольный масштаб; 3 - объектив; 4 - призма приведения отсчета к нулю; 5 - микрометропараллельная пластинка; 6 - окуляр; 7 - коррекционная линейка; 8 - экран; 9 - маховик микронной шкалы; 10 - маховик приведения отсчета к нулю

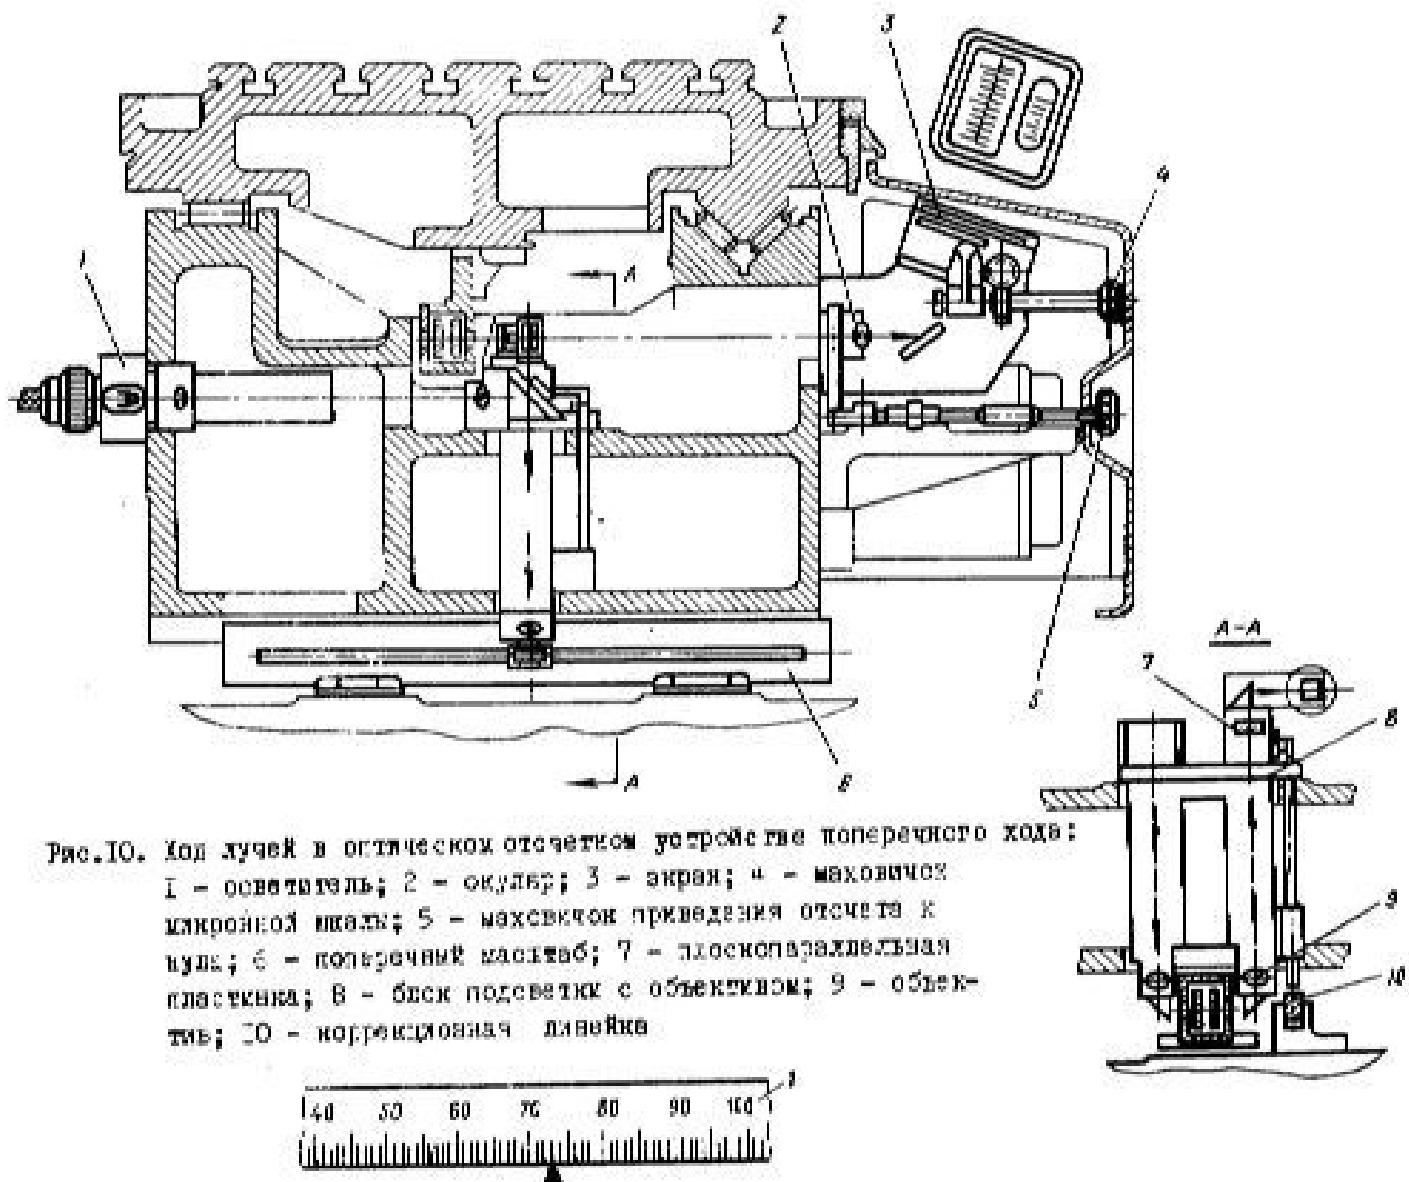


Рис.10. Иод лучей в оптическом отсчетном устройстве поперечного хода:

1 - осветитель; 2 - окуляр; 3 - экран; 4 - маховик с микройной шкалой; 5 - механизм приведения отсчета к нулю; 6 - поправочный масштаб; 7 - плоскопараллельная пластина; 8 - блок подсветки с объективом; 9 - объектив; 10 - коррекционная линейка

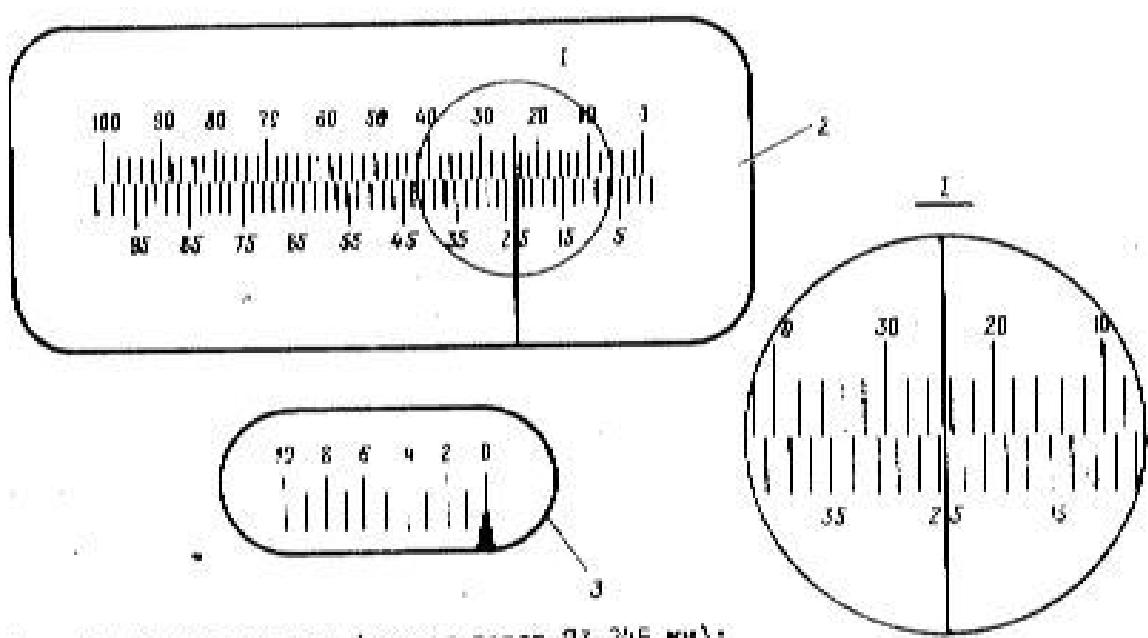


Рис.11. Пример отсчета (отсчет равен 73,245 мм):
1 - шкала миллиметров; 2 - шкала сотых долей миллиметра; 3 - шкала микронов

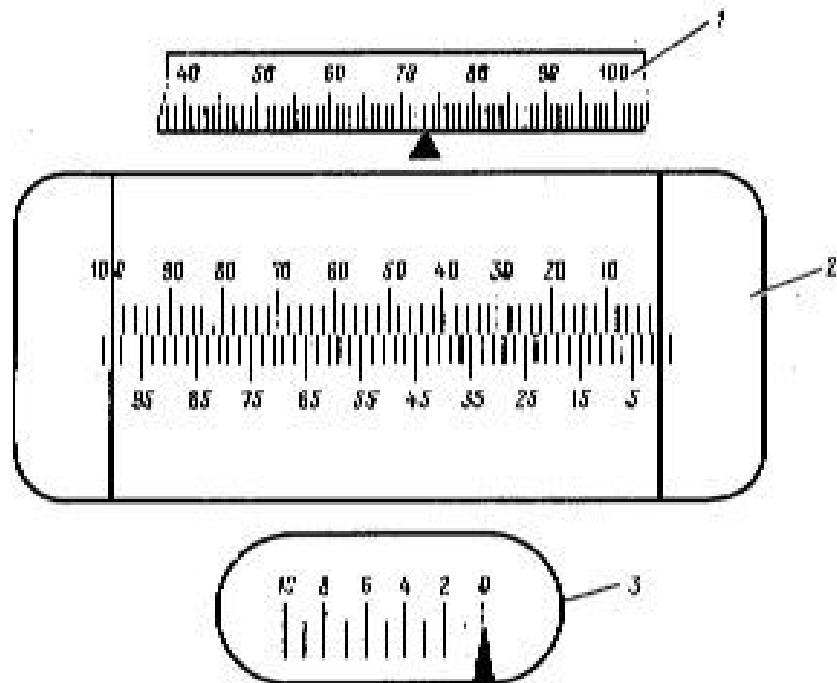


Рис.12. Пример отсчета по зонку (отсчет равен 73.000 мм):
1 - шкала миллиметров; 2 - шкала сотых долей миллиметра; 3 - шкала микронов

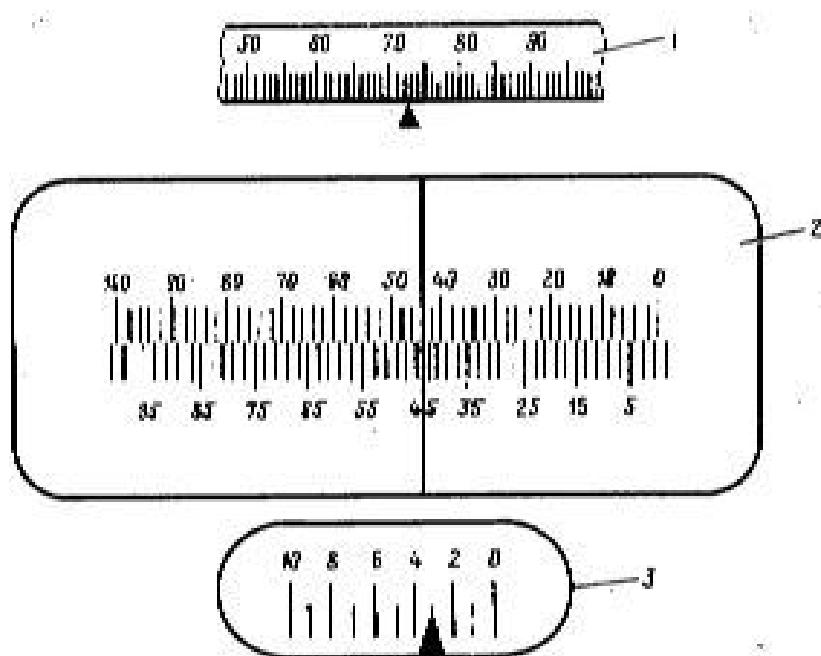


Рис.13. Пример отсчета (отсчет равен 72.443 мм)
1 - шкала миллиметров; 2 - шкала сотых долей миллиметра; 3 - шкала микронов

Смещение изображения в трихе масштаба ведут до совмещения его с ближайшим нулевым или сотым делением сетки на экране.

После этого пользоваться механизмом приведения отсчета к целому числу нельзя до окончания всей серии перемещений и отсчетов, т.е. до перехода к новому началу координат.

Отсчетная система станка снабжена коррекционными линейками, которые через толкатель и рычажок движут плоскогоризонтальную пластинку, расположенную в ходе лучей. Этим достигается смещение изображения визируемых в трихе на величину коррекции.

ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОРРЕКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ТЩАТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЮТСЯ НА ЗАБОЛЕ-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И БЕЗ ОССОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ СЛЕДУЕТ ИХ РАЗБИРАТЬ ИЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ.

ОБЕРИТАЙТЕ УЗЛЫ ОПТИКИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЬДОМ И ПАРАМИ НАСЫПИ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЧИСТИКИ СЛАНЦА СТРУЕЙ СЛАТОГО ВОЗДУХА.

Загрязненные поверхности оптических деталей очищают следующим образом: из заостренного конуса деревянной палочки наматывают кусочек ваты, которую смачивают в эфире или спирте.

Таким тампоном их следует протирать несколько раз, меняя вату на палочку. Открытые поверхности стеклянных масштабов протирают при помощи металлического крючка (рис.14).

Извлекать стеклянные масштабы из их корпусов не допустимо.

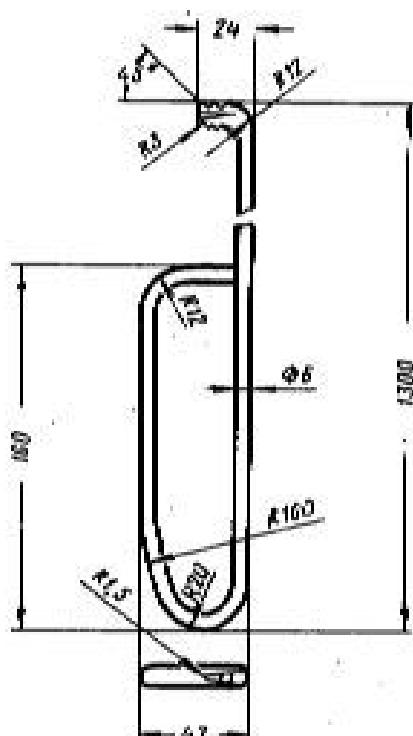


Рис.14. Крючок

Описание работы станка

Станка, стол и салазки

Основанием станка служит ляган станицы I (рис.15), на которой установлена вертикальная стойка II (см.рис.5), с укреплениями на ней блоком направляющих I. По вертикальным направляющим блока перемещается шиндельная коробка IV, по точному отверстию в которой перемещается гильза расточного шинделя V. На передней стенке салазок установлен пульт управления VI.

По двум плоским и одной средней призматической направляющим станки на роликах 6 (рис.15), заключенных в сепараторы, перемещаются салазки. Станки опираются на фундамент тремя точками. Нерегулируемая опора I3 расположена под задней частью станков, а две регулируемые опоры находятся под передней ее частью.

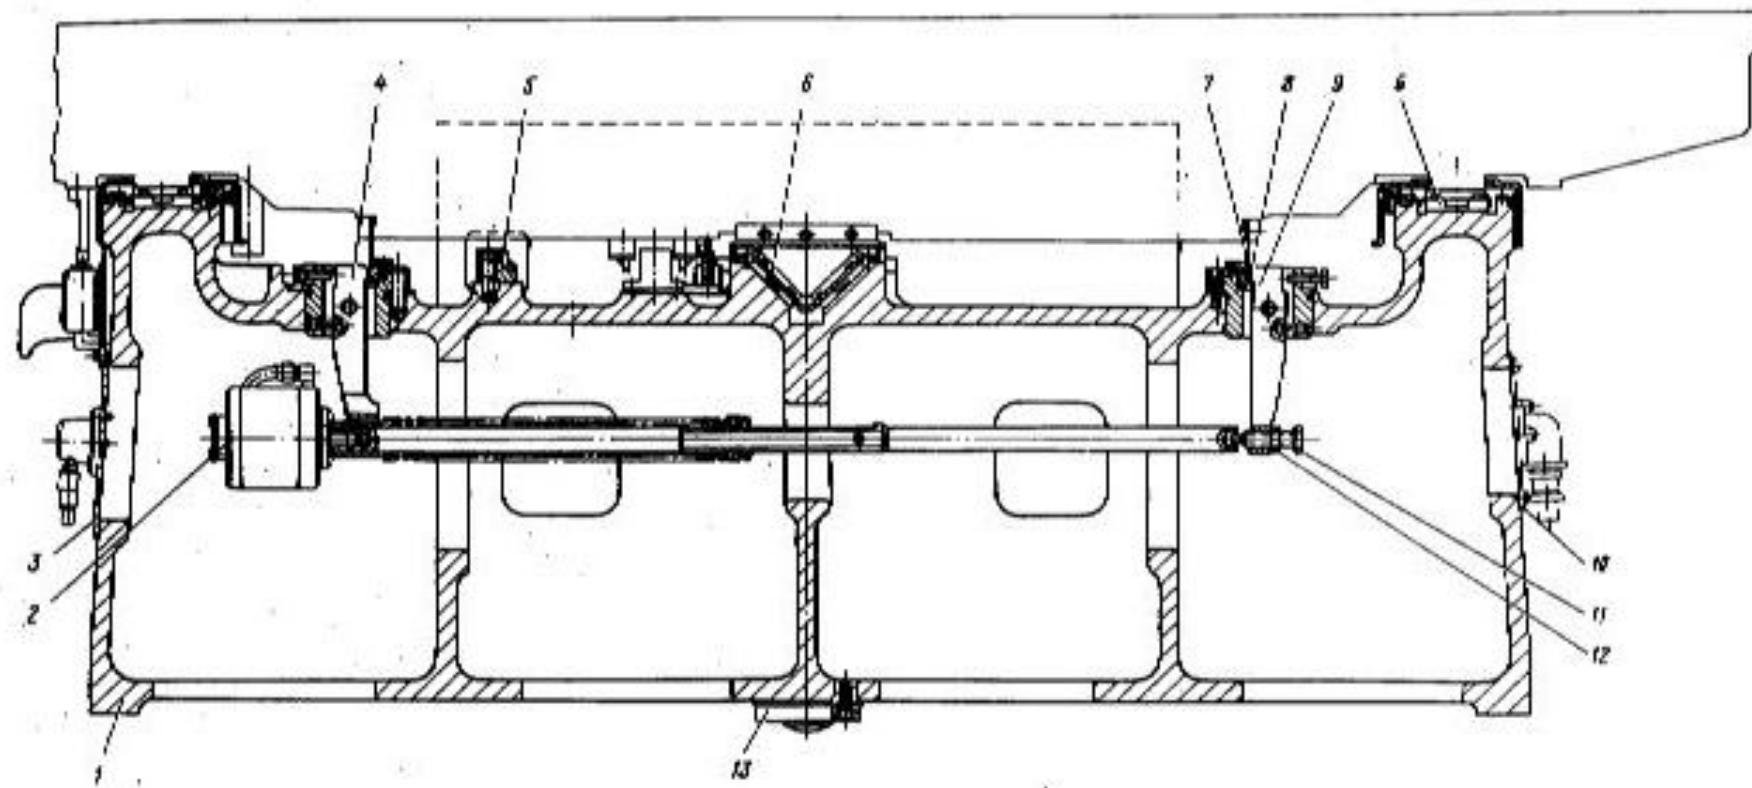


Рис. I5. Стакина

Регулируемыми опорами служат винты, расположенные в ножах. Стол 9 (рис. I6) перемещается по плоской и прямолинейной направляющей салазок I, также на роликах I3.

Направляющие тщательно подогнаны, затянуты до известного уровня маслом и закрыты от загрязнения. Задней направляющей станины служат телескопические цапки и стальная лента. Единственные направляющие салазок закрыты телескопическими подпружиненными кожухами.

Кроме того, на задней стороне стола установлены высокий циклок 4, создающий защиту от струек.

На передней стенке салазок смонтированы акции 5 (см.рис. 9) и 3 (см.рис.ID) продольного и поперечного ходов, электродвигатели приводов перемещения стола к салазкам, пульт управления, механизмы предварительного набора координат (ПНК). Обоюд салазок крепится бачок смазки. Внутри салазок смонтированы механизмы привода перемещения стола и салазок, оптика и механизм зажима стола.

Коррекционная линейка, точная стеклнная шкала и грубая масштабная линейка средольного хода, а также рейки перемещения стола и рейки ПНК стола закреплены на столе. Рейка ПНК для перемещения салазок закреплена на станине.

Механизм зажима стола и салазок

Механизмы зажима стола и салазок аналогичны. Стол и салазки все время находятся в зажатом положении под действием пружины 2 (рис.I6) и разжимаются перед началом перемещения. Разжим происходит под действием скатого воздуха, поступающего в цилиндр 3 и сжимающей пружину 2. Распорное усилие, создаваемое пружиной, равное примерно 160 кгс, передается через рычаг 7, захватывающие ленты 6, закрепленные на столе (салазках).

В механизме предусмотрен микропереключатель, который разрешает движение стола (салазок) только после того, как произошел разжим того или другого передвижного узла.

Привод перемещения стола и салазок

Как для перемещения стола, так и для перемещения салазок применяются два однозахватных редуктора, по разному установленные на салазках: для перемещения стола выходная вестерия направлена вверх, для перемещения салазок – вниз.

Привод перемещения стола (салазок) осуществляется от регулируемых электродвигателей постоянного тока 2 (рис.I7), которые допускают регулирование скорости перемещения в широком диапазоне, благодаря чему представляется возможным применять скорости, необходимые для фрезерования плоскостей, а также осуществлять ускоренное перемещение при установке координат.

Механизм привода представляет собой двухступенчатый редуктор (червячная пара и пара конических колес) в винт 5 (рис.I7), работающий с рейкой 3, закрепленной на столе (для перемещения стола) и рейкой 5 (см.рис.I5), закрепленной на станине (для перемещения салазок).

Пуск, останов и регулировка скорости производится регуляторами, встроенным в пульт управления (рис.6).

Электродвигатели редукторов расположены на передней стенке салазок. Валики с нахвачками I (рис.I7) для ручного перемещения стола и салазок выведены вперед, к пульту управления.

Механизм предварительного набора координат (ПНК)

В центре пульта управления расположен механизм предварительного набора координат стола. Механизм предварительного набора координат салазок размещен справа от пульта, на передней стороне салазок. Вестерия I этого механизма зацепляется с рейкой через разрезную промежуточную вестерю.

Для выбора направления перемещения имеются тумблеры I (см.рис.6), расположенные рядом с механизмами.

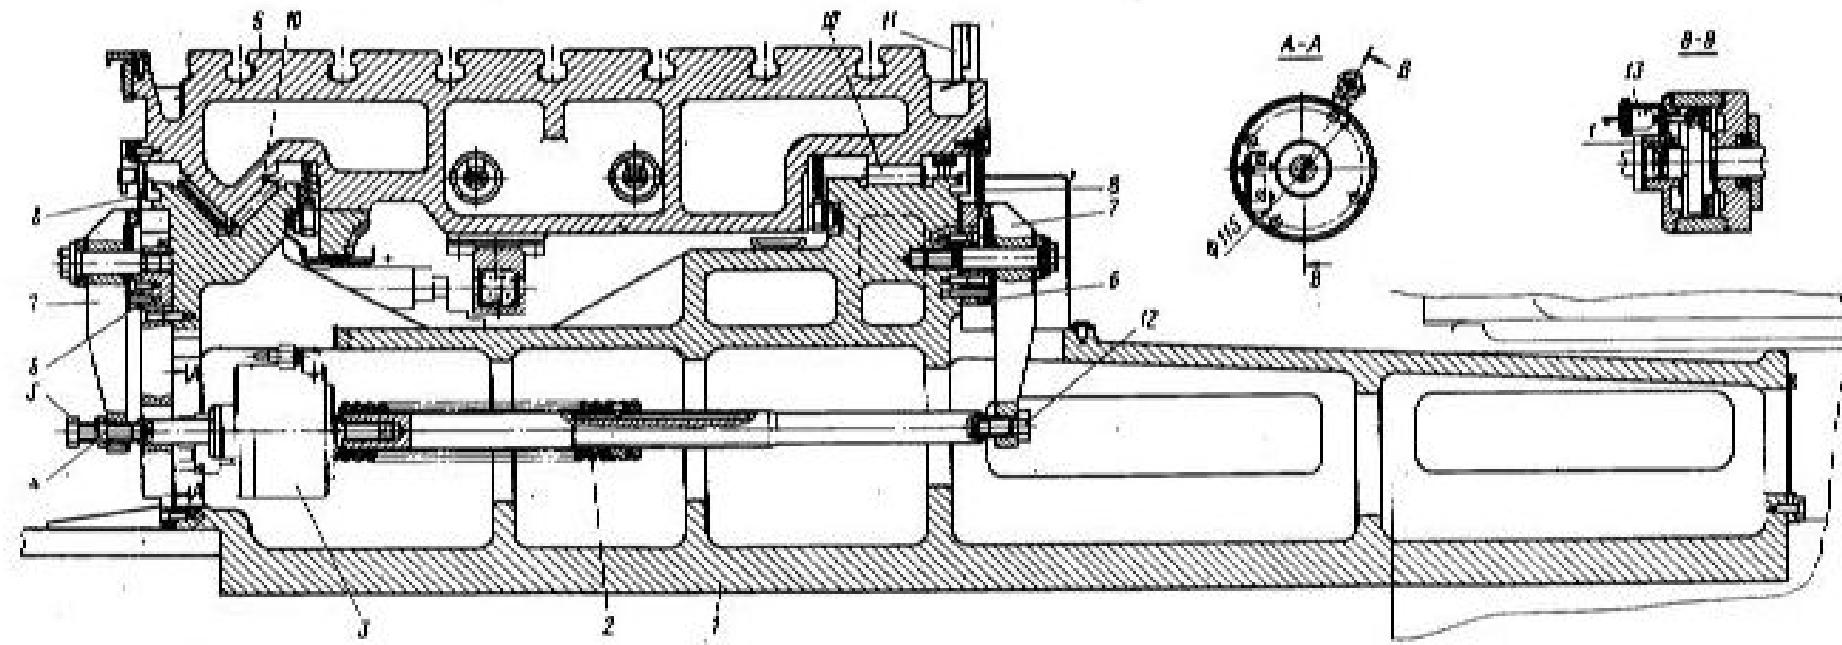


Рис.16. Сaddle, стол и механизм взведения стола

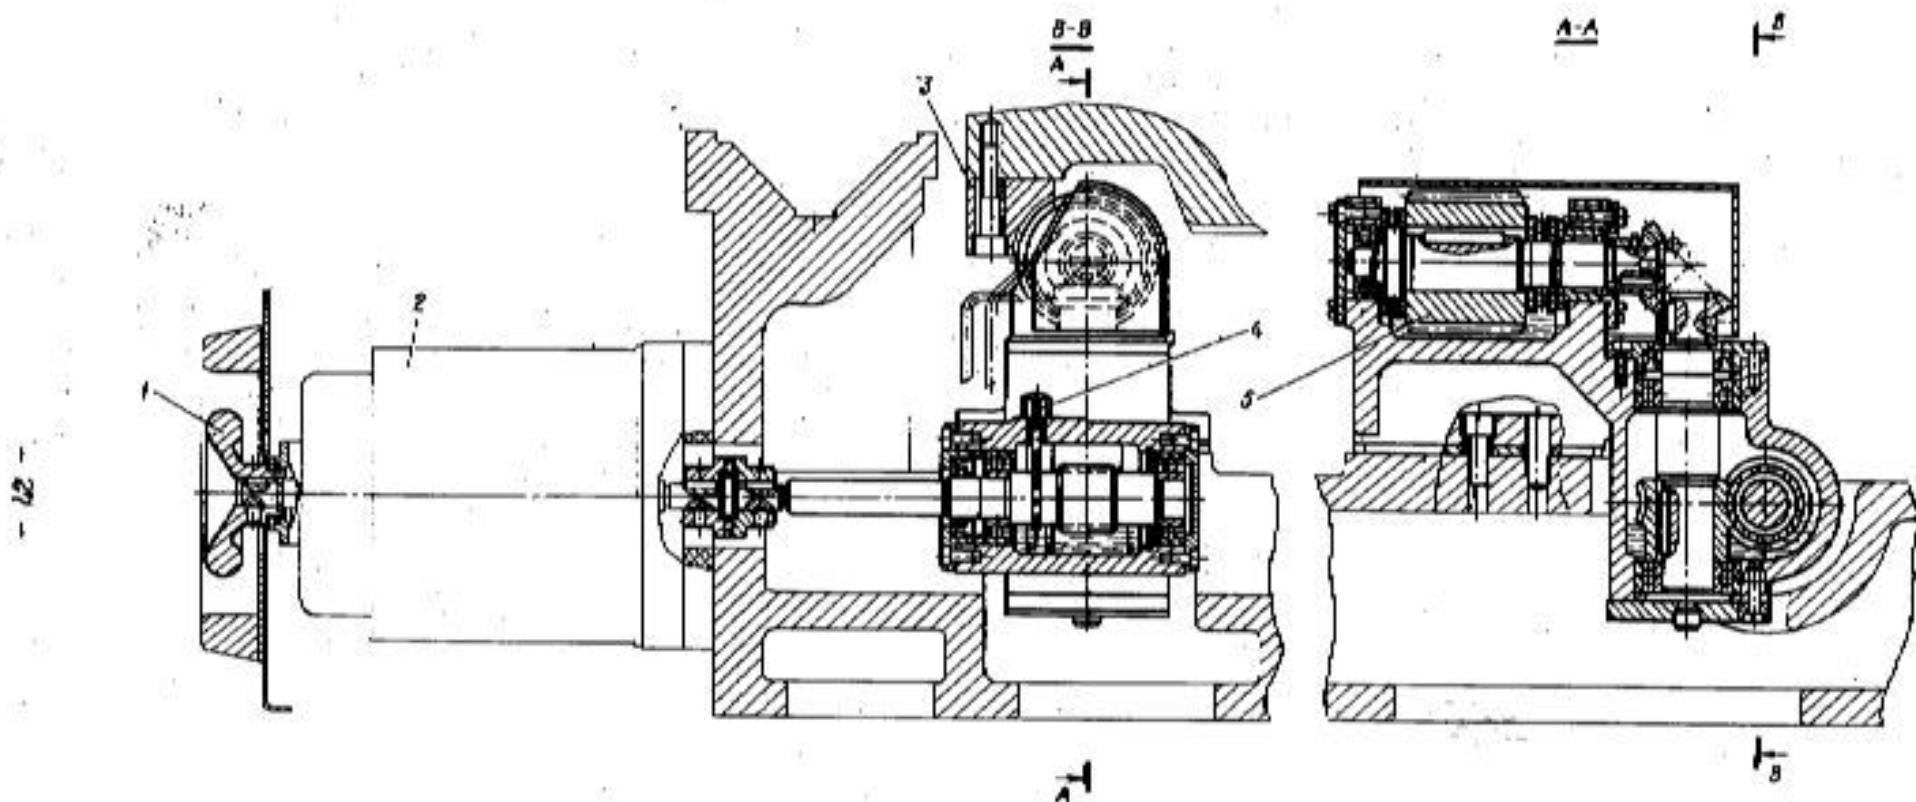


Рис. I7. Привод перемещения салазок и стойки

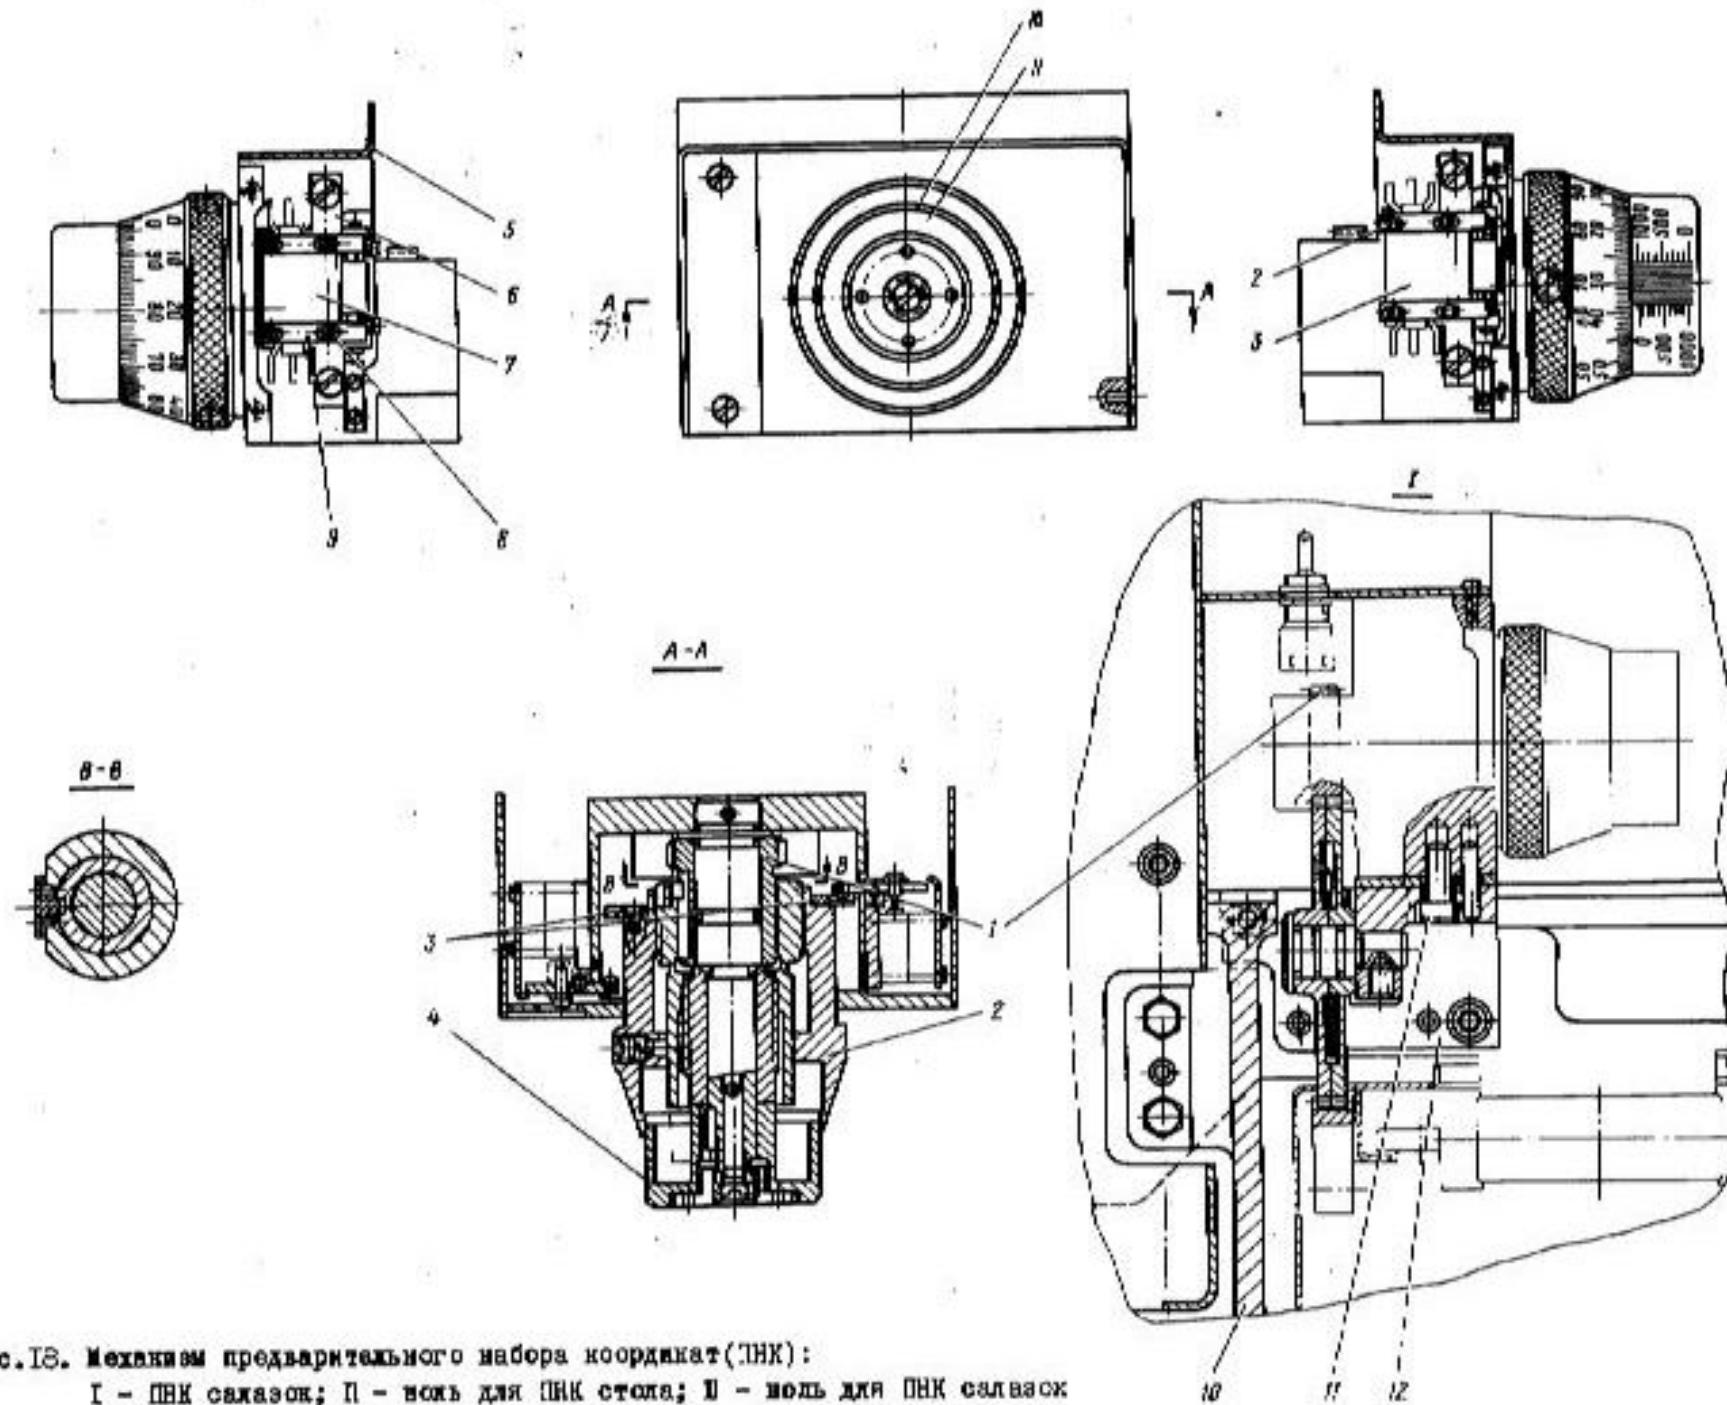


Рис. IV. Механизм предварительного набора координат(ПНК):
I - ПНК салазок; II - волы для ПНК стола; III - волы для ПНК салазок

Задание координатного размера осуществляется отводом лимба 2 (рис.18) с кулачками 3 от кулевого деления колеса 4. Один оборот лимба соответствует 100 мм перемещения стола или салазок. Поперечные деления колеса 4 соответствуют сотням; продольные деления позволяют получить точность отсчета до 0,1 мм. Колесо имеет два кулевых положения для движения вперед (влево) и назад (назад).

Выбор направления перемещения осуществляется тумблером, окраска стержня направления совпадает с окраской цифровки лимба и колеса.

После задания размера и выбора направления достаточно нажать кнопку 5 (рис.6) "Отработка" и узел переместится в требуемую координату, при этом кулевое деление лимба будет совпадать с кулевым делением колеса.

ВНИМАНИЕ! ПОВОРОТ ЛИМБА ВРУЧНЮЮ ЗА ВУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Стойка

Стойка установлена на задней части станка и несет блок направляющих, шпиндельную коробку и коробку скоростей. Электродвигатель привода шпинделя смонтирован на промежуточной пятачке для регулирования натяжения клиновых ремней. Электродвигатель отбалансирован и укреплен на подмоточной пятачке на резиновых прокладках. Для уменьшения теплостачи от электродвигателя стойке, он вынесен наружу и установлен сваи стойки.

Кинематическая передача от электродвигателя передает вращение коробке скоростей. В стойке размещены грузы, уравновешивающие шпиндельную коробку.

Для перевода подач "мм/мин" в подачу "мм/об" на стойке имеется номограмма.

Блок направляющих

Блок направляющих крепится на передней вертикальной плоскости стойки. В нем размещены пневмоцилиндр 4 (рис.19), механизм зажима шпиндельной коробки 5, привод 7 перемещения шпиндельной коробки, привод 8 подачи гильз. На передней крыльце размещены приборы, по которым можно следить за фактической скоростью перемещения гильз и числом оборотов шпинделя.

На корпусе блока имеются две V-образные направляющие, по которым перемещается шпиндельная коробка. Справа, на блоке направляющих, расположены маховики I переключения ступеней коробки скоростей.

Направляющие блока и прочие его механизмы смазываются от хабрикатора II.

Шпиндельная коробка

Шпиндельная коробка перемещается по двум призматическим вертикальным направляющим блока.

Рейка I6 (рис.20) закреплена на корпусе I7 коробки. Перемещение коробки не требует больших усилий, так как коробка уравновешена противовесом, с которым она связана тросами.

Зажим шпиндельной коробки на направляющих блока производится пружиной механизма зажима шпиндельной коробки (рис.19). Равнение происходит от скатого воздуха, поступающего в цилиндр 4 (рис.19) и сжимающей пружину. В отжатом состоянии шпиндельная коробка удерживается на направляющих от опрокидывания двумя парами роликов 3.

Установочное перемещение шпиндельной коробки происходит с постоянной скоростью от асинхронного электродвигателя через червячный редуктор и червяк, работающий с косозубой рейкой, закрепленной на шпиндельной коробке. После нажатия на кнопку "Вперед" или "Назад" происходит останов, а затем перемещение шпиндельной коробки. Ручного привода для перемещения коробки нет.

Шпиндельная коробка заканчивает в себе гильзу с расточным шпинделем, механизм подачи гильз, устройство для отключения подачи на задней губке и механизм мелкой ручной подачи с маховичком 7 (рис.20).

В притертом отверстии шпиндельной коробки перемещается гильза I9 расточного шпинделя.

В шпиндельной коробке расположены механизмы привода подачи гильз (рис.21).

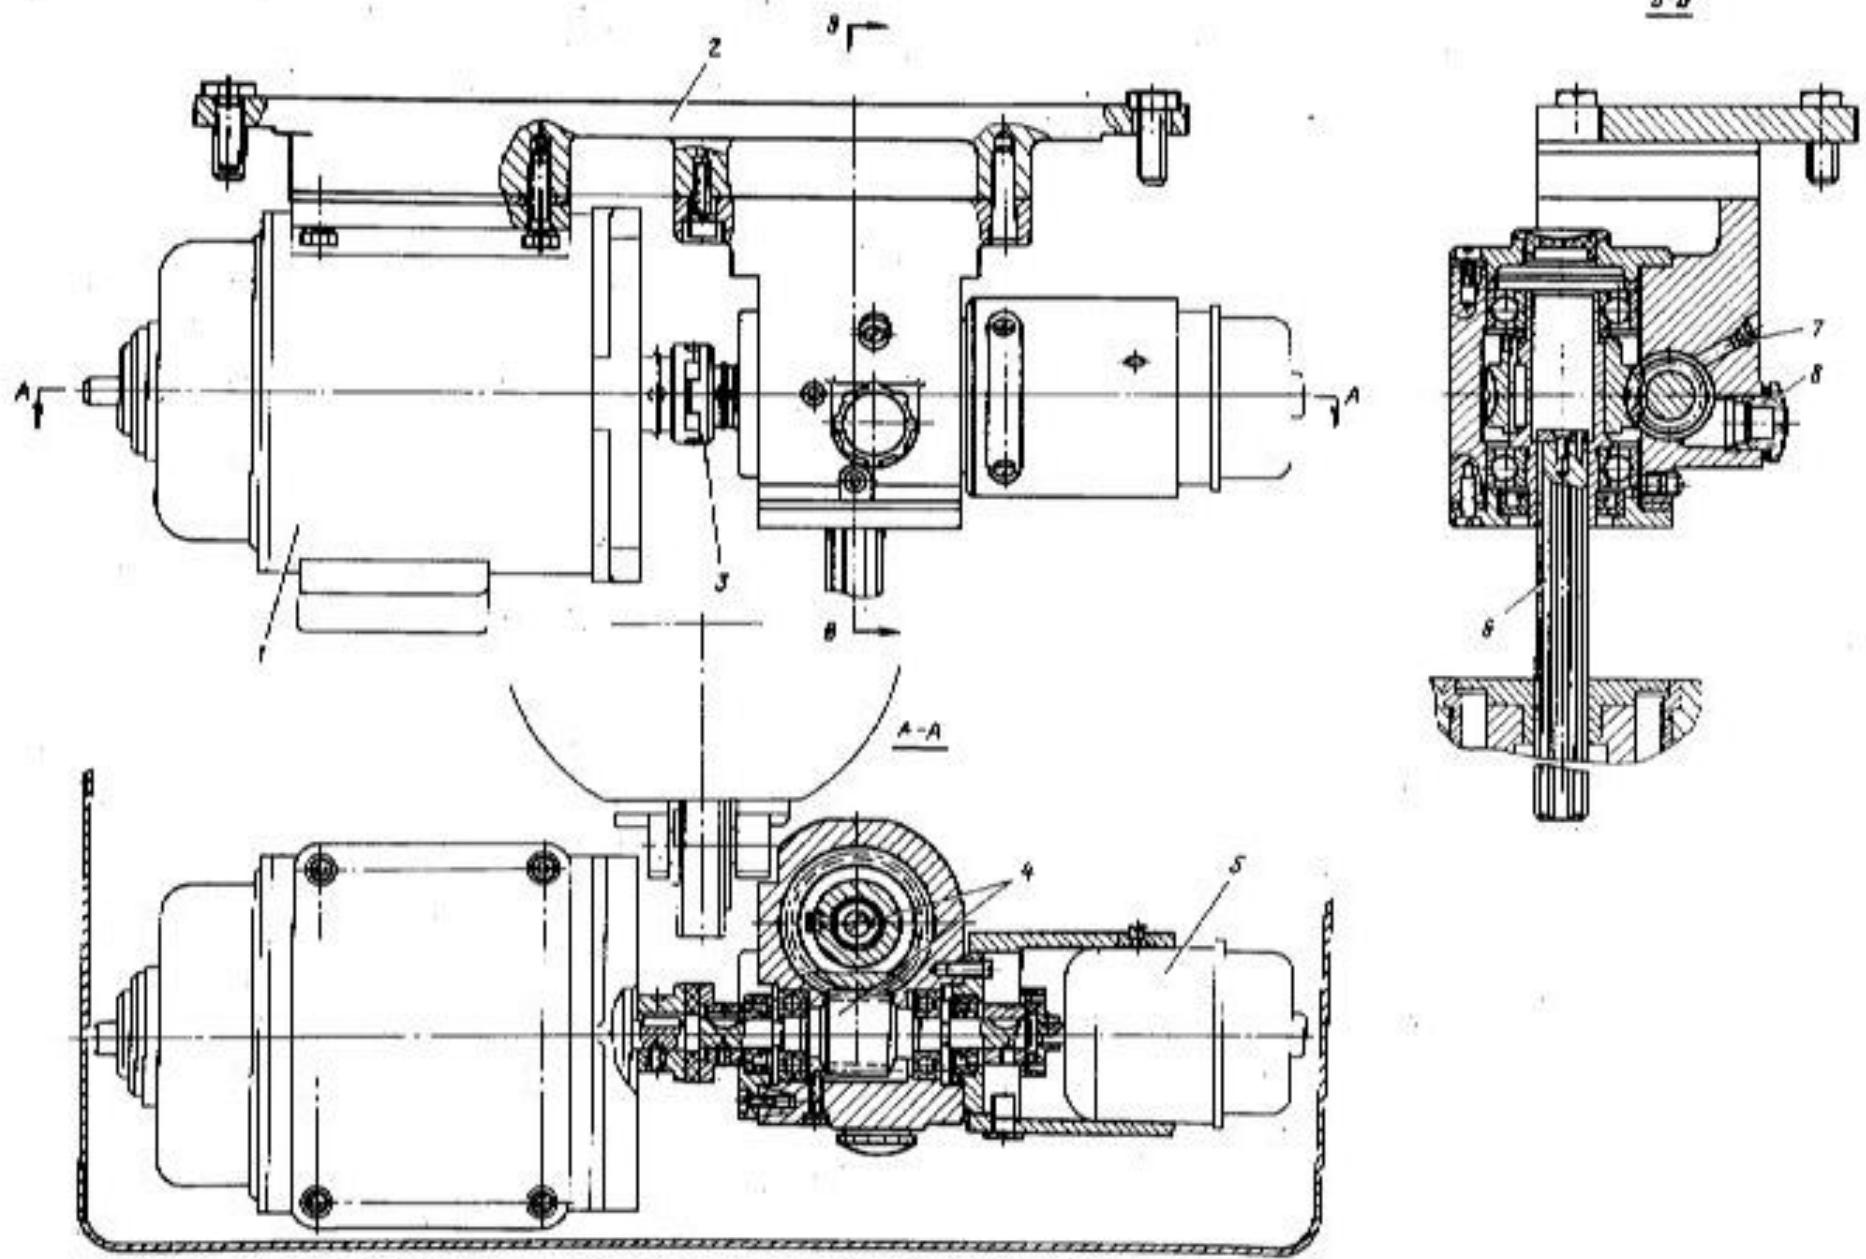


Рис.21. Привод подачи гильзы расточного инжектора

Привод подачи гильзы осуществляется от электродвигателя I (рис.21) постоянного тока с параллельным регулированием. Электродвигатель, одноступенчатый червячный редуктор 4, тахогенератор 5, смонтированы на общей плате 2 и соединены полумуфтами 3. Вращение от электродвигателя через червячную передачу попадает на шлицевой вал 6, а с него на шлицевую втулку 35 (рис.20) в пинцетальной коробке.

Ручное перемещение гильзы может осуществляться быстро от рукояток 16 и медленно (мелкая подача) от маховика 7.

Имеется механизм автоматического отключения подачи гильзы за заданной глубиной. Действие механизма отключения подачи основано на автоматическом уменьшении величины подачи при подходе к заданному размеру и автоматическом отключении подачи при достижении заданного размера.

Для точного измерения хода гильзы пинцета, что бывает необходимо при измерении глубины обработки и других вертикальных размеров, ее стакан поставляется съемное приспособление. Приспособление состоит из стержня I (рис.22) с откидной лапкой 5 и хомута 4 с индикатором 3. Стержень закрепляется в корпусе пинцетальной коробки винтом 2, а хомут захватывается на гильзе пинцета. На откидной лапке 5 укладывается набор мерных плашек, соответствующий измеряемому размеру.

При фрезеровании плоскостей и подрезке торцов гильза пинцета должна быть запрещена. Для этой цели служит хомут 6, стягивающий винтом с квадратной головкой, хомут расположен в месте выхода гильзы из корпуса пинцетальной коробки.

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОСВОБОДИТЬ ГИЛЬЗУ ПИНЦЕТА ПО ОКОНЧАНИИ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ.

В крайних положениях гильзы происходит автоматическое выключение подачи вращения пинцета. Гильза уравновешена спиральными пружинами 26 (см.рис.20).

Расточкой пинцета

Расточкой пинцета I (рис.23) смонтирован в гильзе 2. Радиальные усилия, действующие на пинцет, воспринимаются специальными предохранительными ролико-подшипниками 3. Комплект роликов специально подбирается для каждого подшипника, чтобы обеспечить требуемый зазор.

Основные усилия подачи воспринимаются двумя точными упорными шарикоподшипниками 4. Опоры пинцета к отверстию корпуса, в котором перемещается гильза, требуют применения особо чистой смазки с малой вязкостью.

Инструмент закрепляется в приемном конусе пинцета специальным патроном 5, в замок которого входит хвостовик конуса инструмента. Патрон затягивает инструмент в приемный конус тарельчатыми пружинами 6, установленными внутри пинцета. При подъете гильзы выше крайнего верхнего рабочего положения пружина сжимается и патрон вытесняет киструмент из приемного конуса.

Крутящий момент передается инструменту посредством двух выступов на пинцете и соответствующих пазов на хвостовике закрепляемого инструмента.

Коробка скоростей

Коробка скоростей монтируется на блоке направляющих вал пинцетальной коробкой и связана с доследней шлицевой втулкой.

Выходной вал I (рис.24) коробки пустотелый с внутренними пазами, в него входит шлицевый вал (см.рис.20), соединяющий коробку скоростей со пинцетом. Электродвигатель привода пинцета крепится в открытой нише стойки на подисторной плате на резиновых амортизаторах. Клиновременная передача от электродвигателя к коробке скоростей закрыта легкими кожухами. Затяжные ремни производятся смещением электродвигателя вместе с его платой.

Вращение от пинцета может передаваться на выходной вал либо через промежуточную муфту 2 (см.рис.24), либо через зубчатый перебор 4.

Переключение ступеней происходит вручную от маховика на блоке направляющих через цепную передачу 5 и эндентрик 6, при повороте которого и перемещается блок шестерен.

Смазка всех шестерен производится циркуляционным маслом, которое из внутреннего резервуара подается вверх шестеренчатым насосом 3.

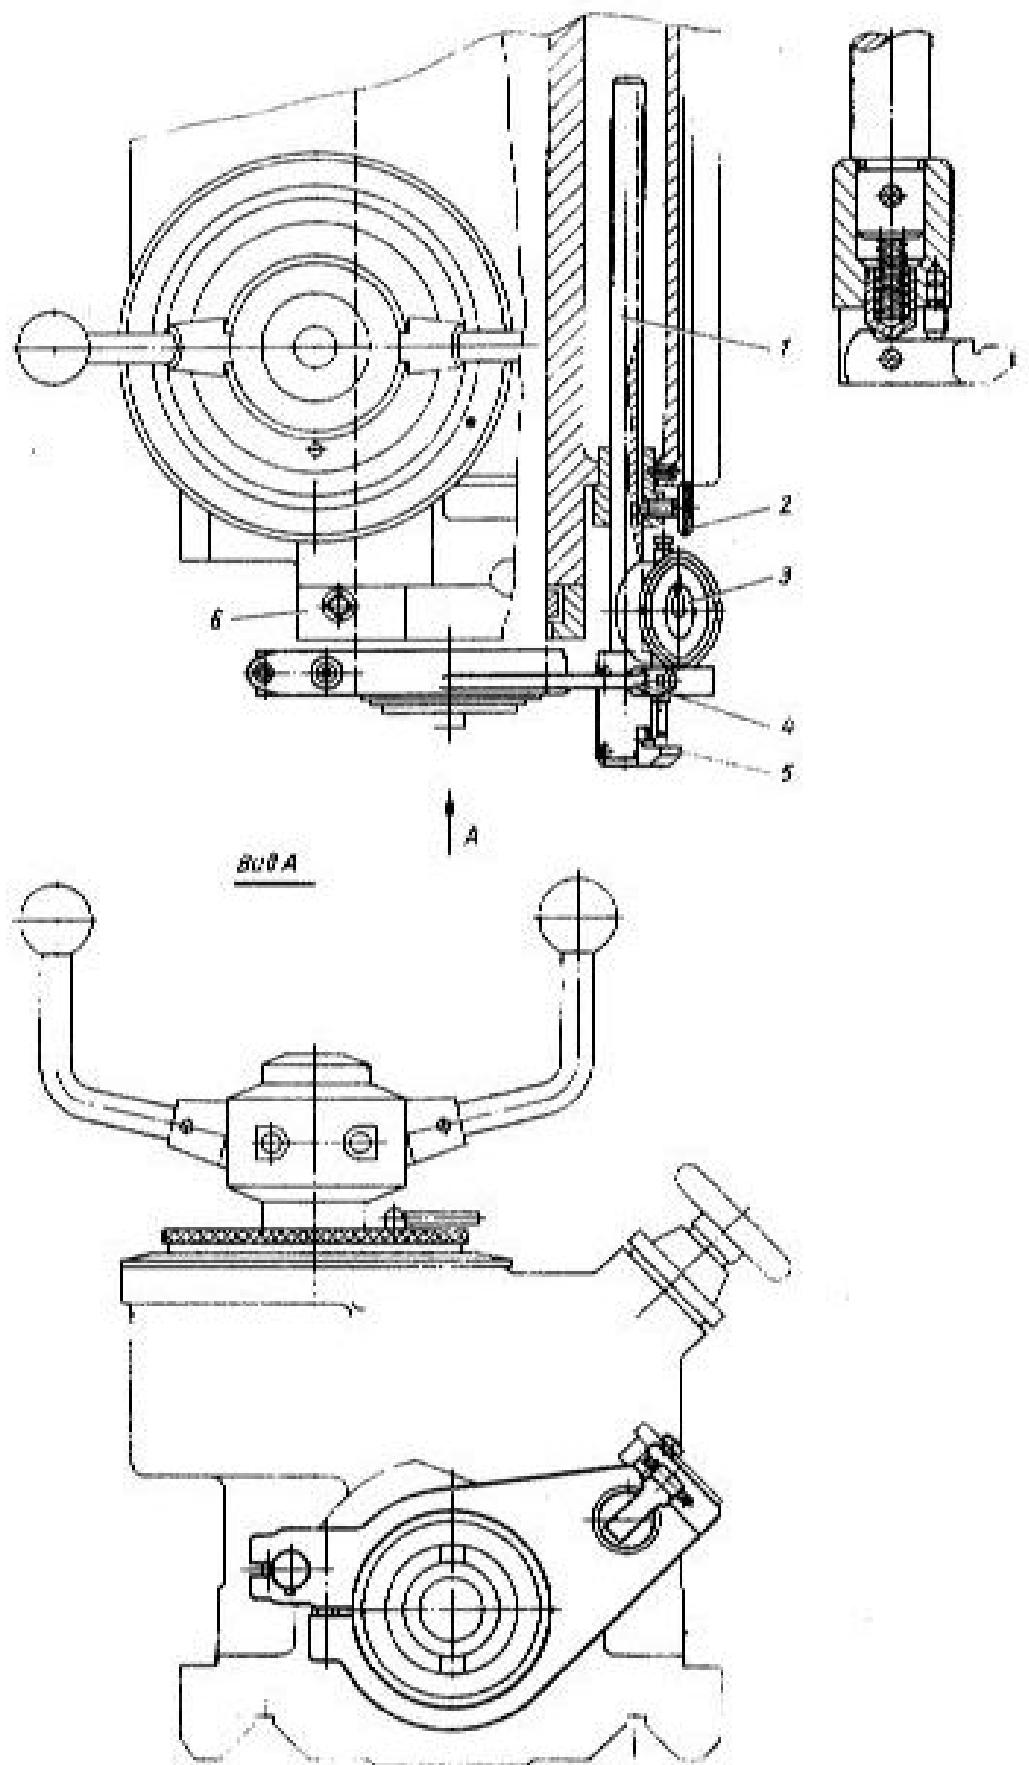


Рис.22. Приспособление для измерения эксцентриситета колеса судна винздория

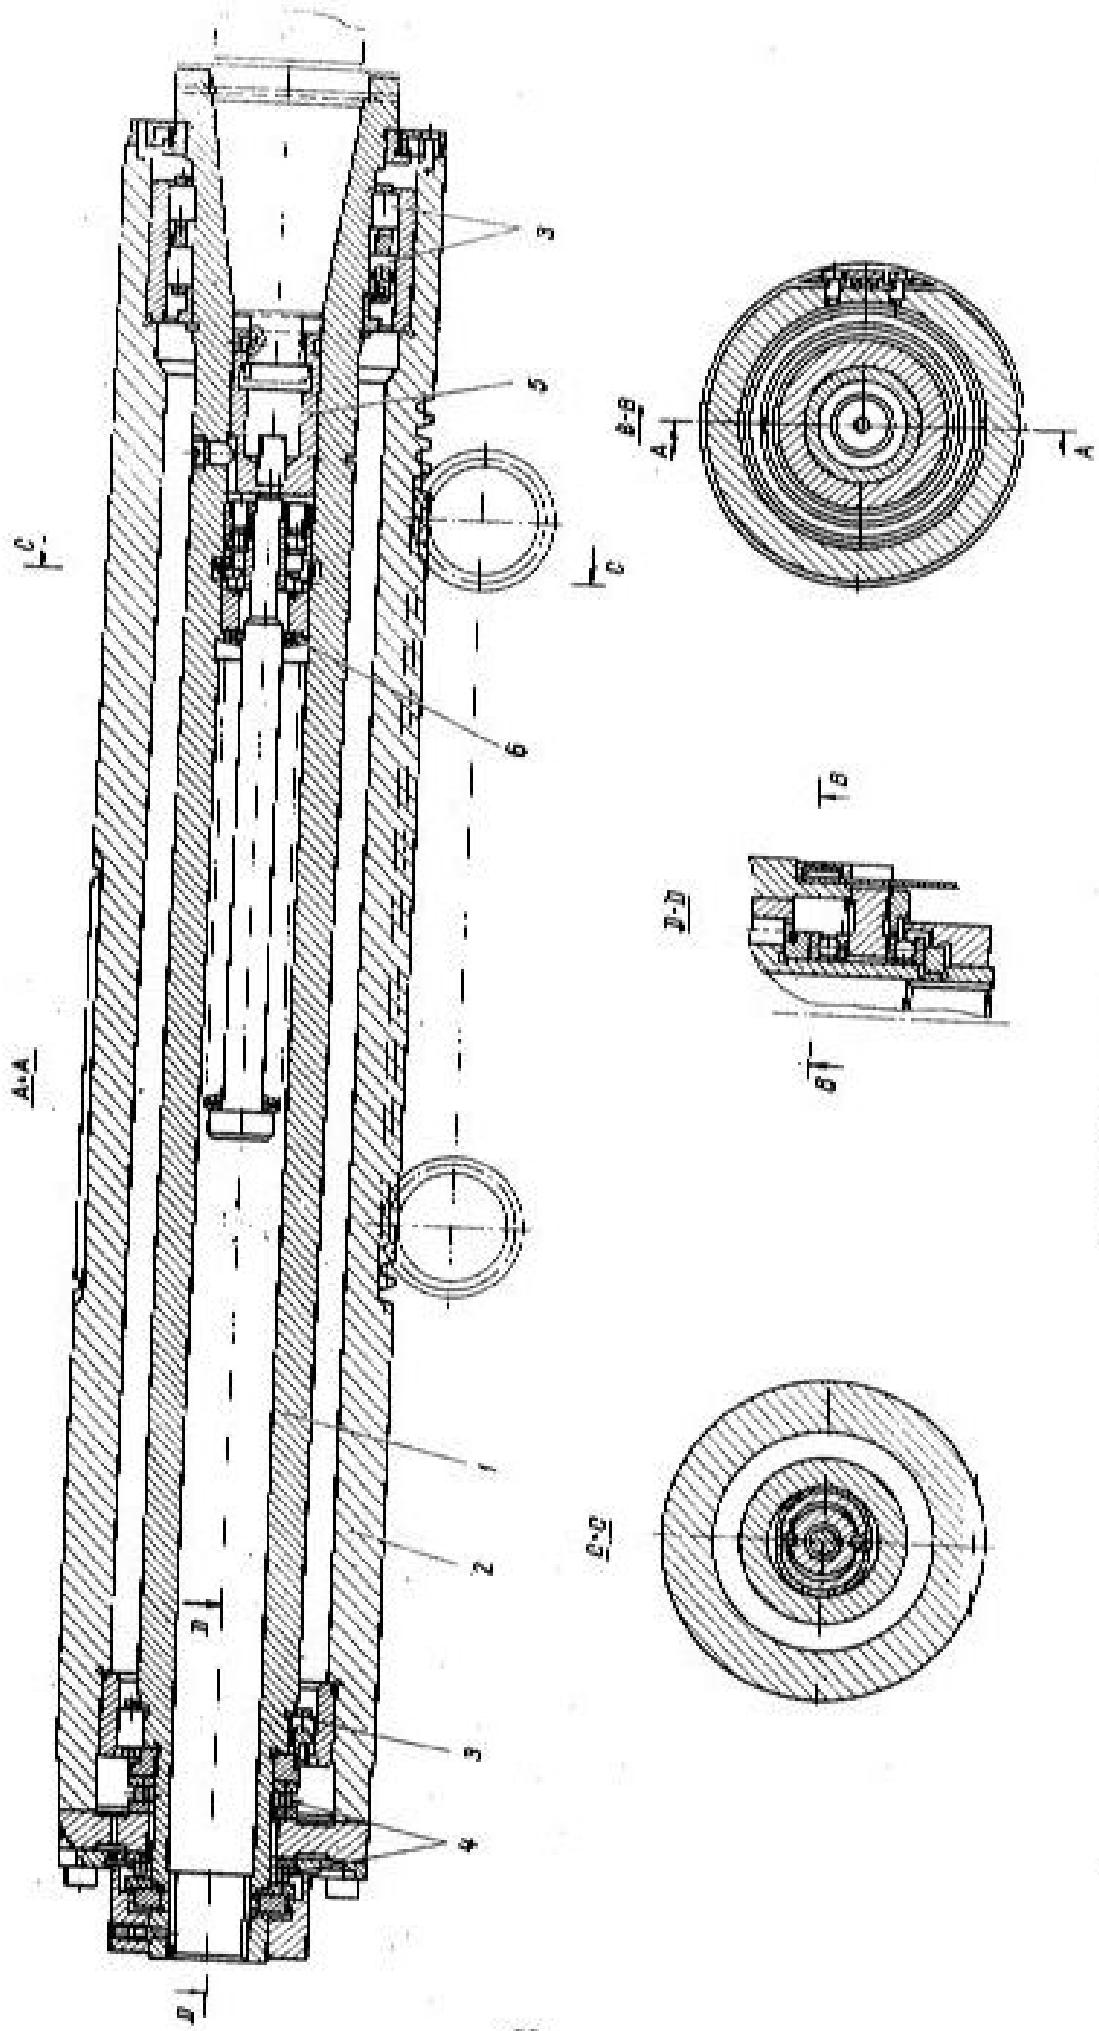


Рис. 23. Расстояние между рядами

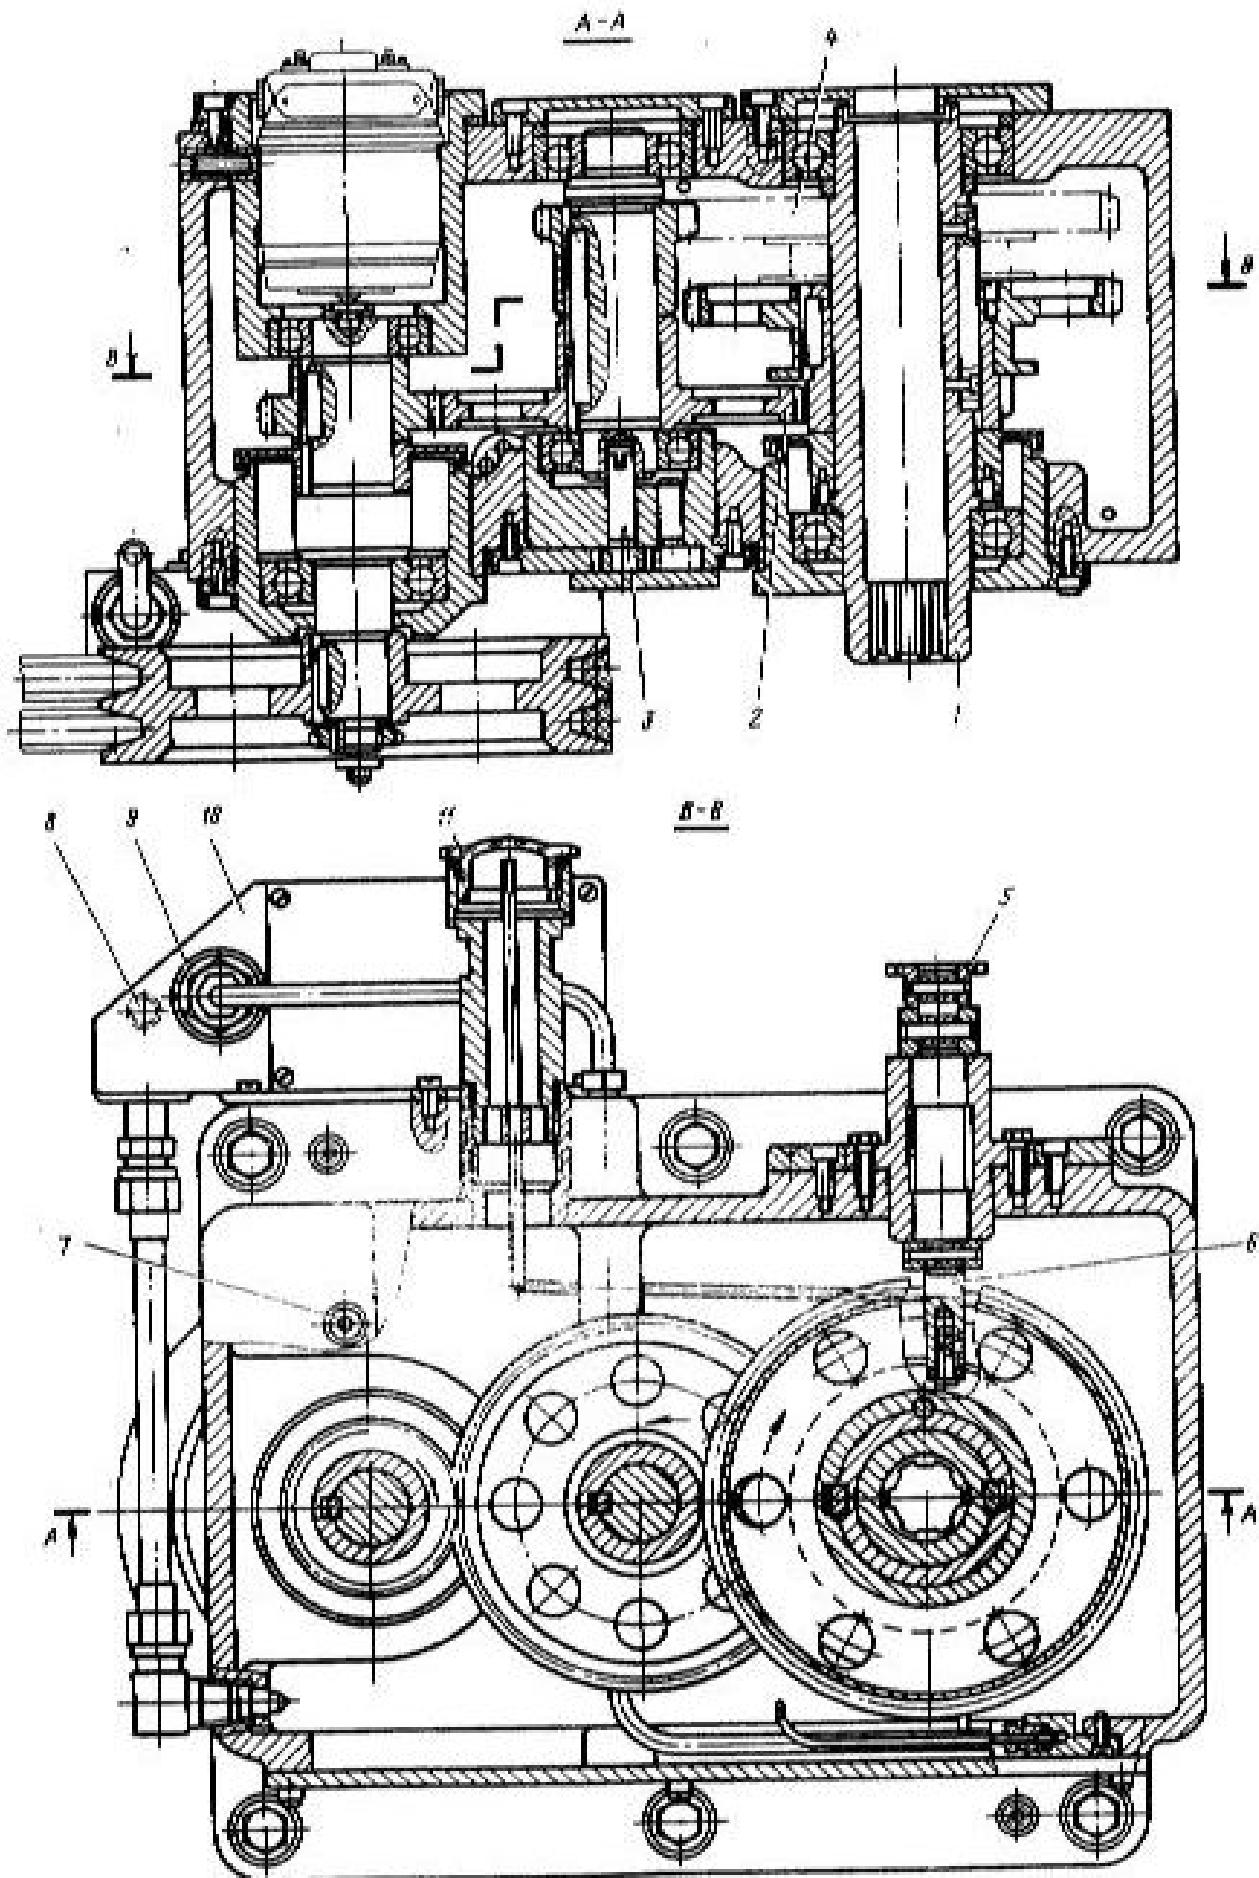


Рис. 24. Коробка скоростей

Техническая характеристика пневмооборудования

Для разжима стола и салазок, а также инвайдельной коробки, используется сжатый воздух, поступающий из пневмосети цеха через воздухораспределитель в пневмоцилиндр механизма захвата.

Минимальное давление в пневмопроводе стакана - 3,5 кгс/см², а максимальное давление - 4,5 кгс/см².

Спецификация и пневмокинематической схемы

Таблица 6

№ позиции на рис.8	Наименование аппарата	Количество
70	Влагоотделитель В4 I-13	I
71	Регулятор давления В57-I3	I
72	Манометр общего назначения № 60 ГОСТ 8625-65, пределы измерения от 0 до 10 кгс/см ²	I
73	Маслораспыльник В4 I-13	I
74	Реле давления В62-I2	I
75	Клапан обратный В5 I-I2	I
76, 77, 78	Кран электроуправляемый, тип 77I-I	3

Указания по обслуживанию пневмооборудования

1. Направление стрелок выбитых на корпусах влагоотделителя 70 (см.рис.8), регулятора давления 71, маслораспыльника 73 и клапана обратного 75, должно совпадать с направлением движения сжатого воздуха.

2. Уровень конденсата во влагоотделителе 70 не должен быть выше заслонки. Выброс конденсата из влагоотделителя производить медленно.

3. Страгулировать пружину регулятора давления 71 так, чтобы максимальное давление в пневмопроводе стакана не превышало 4,5 кгс/см².

4. Перед заливкой масла в маслораспыльник 73 необходимо прекратить в него доступ сжатого воздуха. Масло заливать отфильтрованное индустриальное 20 ГОСТ 1707-51 до черной полосы на корпусе маслораспыльника.

5. Отрегулировать реле давления 20 так, чтобы минимальное давление в пневмопроводе стакана было 3,5 кгс/см².

5.1. Техническое обслуживание

Таблица 7

№ п/п, 25	Наименование смазываемых частей	Способ смазки	Материал	Периодичность смазки	Примечание
I	Механизмы блока направляющих	Лубрикатором	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	10 оборотов в смесью	Доливать 2 раза в месяц
2	Направляющие салазок	Ручной масленик	Масло индустриальное I2 ГОСТ 1707-51	Заменять 1 раз в год	
3	Механизмы перемещения стола и салазок	Лубрикатором	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	20 оборотов в смесью	Доливать 3 раза в месяц
4	Гильзы плунжеров и расточкой плунжеров	1/6 горизонта разложерко на 2 точки	70% масла базового марки Т, ГОСТ 1640-51, 30% керосина освежительного ГОСТ 4753-63	Ежедневно	Смесь фильтровать. Допускается замена на масло марки Л по ГОСТ 1640-51 Контроль-щупом
5	Редуктор механизма перемещения стола	Ручной масленик	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	Доливать ежемесячно	
6	Редуктор перемещения салазок	Ручной масленик	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	Доливать ежемесячно	Контроль-щупом
7	Направляющие столика	Ручной масленик	Масло индустриальное I2 ГОСТ 1707-51	Заменять 1 раз в год	
8	Коробка скоростей	Ручной масленик	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	Доливать ежемесячно	Контроль по маскоуказателю
9	Призвод перемещения гильз	Ручной масленик	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	Доливать ежемесячно	
10	Призвод перемещения плунжерной коробки	Ручной масленик	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	Доливать ежемесячно	
II	Барабан с пружинами разгрузки плунжеров	1/4 горизонта	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	1 раз в 3 дня	
12	Механизмы плунжерной коробки	1/2 горизонта разложерко на 2 точки	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	1 раз в 3 дня	
13, 14	Механизм предварительного набора координат стола и салазок	1/10 горизонта на 2 точки	Масло индустриальное 45 ГОСТ 1707-51	1 раз в месяц	

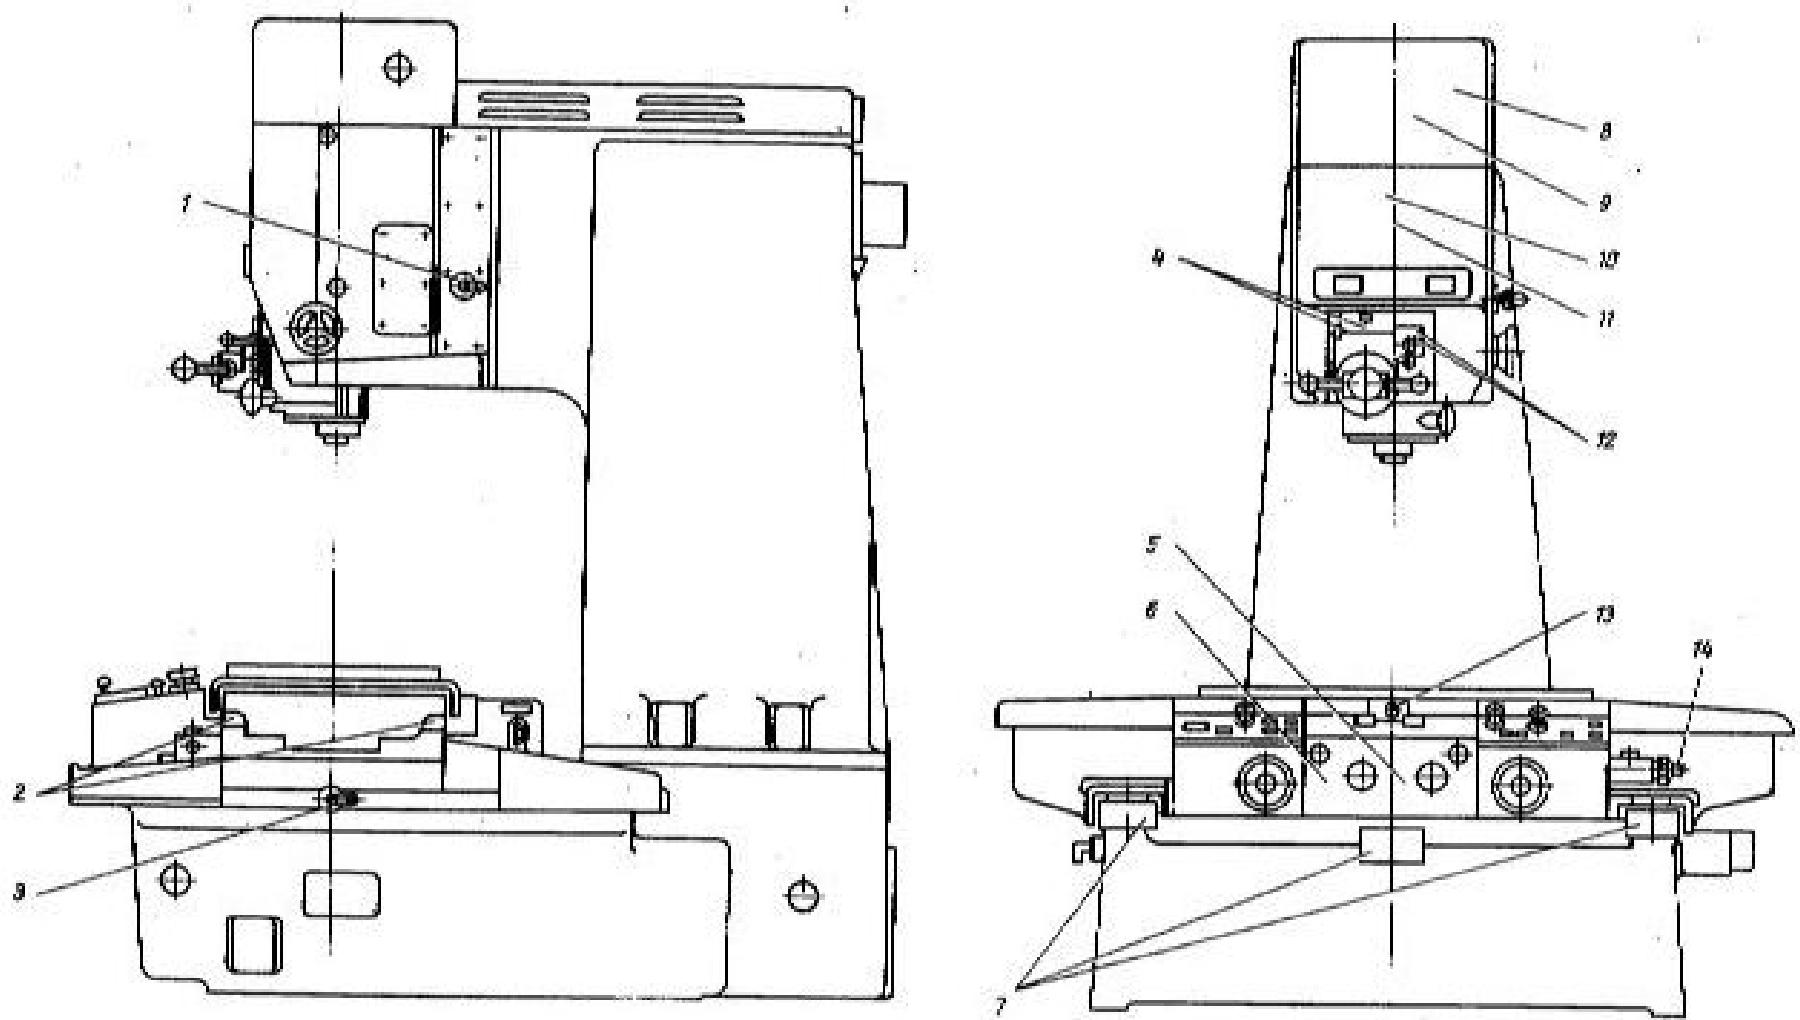


Рис. 25. Карта смазки

Указания по подготовке системы смазки к первоначальному пуску станка

Перед первоначальным пуском станка необходимо строго соблюсти все указания по смазке станка в соответствии со спецификацией мест смазки.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МАСЛО НЕ ПОСТУПАЕТ В ГЛАЗЫ МАСЛОУКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТА НА СТАНКЕ НЕДОПУСТИМА!

Положения и схемы смазки

I. Смазка механизмов блока направляющих, механизмов перемещения стола и салазок, гильзм и расточного инструмента, а также механизмов эндиальной коробки, барабана с пружинами (позиции I; 3; 4; II; I2; I3; I4) особых пояснений не требует.

2. Для заливки масла в верхние направляющие салазок, по которым перемещается стол, (три точки), необходимо снять правый или левый нижний кожух, передвинуть стол в крайнее правое или левое положение и отсоединить поочередно обе пружины от нижнего кожуха и укрепить их на столе. Для слива отработавшего масла необходимо снять планки, закрывающие торцы направляющих. После слияния этого масла планки установить на место, предварительно покрыв их слоем баксупорной смазки, надежно затянуть винты крепления во избежание течи масла. Плоскую направляющую заполнить маслом примерно на 1/6 высоты роликов. Уровень масла в призматической направляющей должен доходить до половины высоты роликов в рабочем положении.

3. Для заливки смазки в червячный редуктор механизма перемещения стола необходимо:

- a) передвинуть стол в крайнее правое положение;
- b) снять нижний правый кожух и укрепить пружины на столе;
- c) снять верхний правый кожух;
- d) передвинуть стол в крайнее левое положение;

д) вынуть шуп 4 (рис.17) из корпуса редуктора и залить масло. Конические и винтовые пары смазываются периодически от хабракатора 3 (рис.25).

4. Для заливки смазки в редуктор перемещения салазок необходимо снять левые кожуха со стола, осуществляя операции аналогично указанным пункта 3.

5. Дополнительно к замене масла в направляющих станины необходимо производить следующим образом:

а) для плоских направляющих снять нижние кожухи (так же, как и со стола), снять с горцов станины планки и слить отработавшее масло. Затем поставить планки на место на баксупорную смазку и снова залить масло. Наполнить плоские направляющие маслом примерно на 1/6 высоты роликов.

б) для замены масла в призматической направляющей станины следует вначале передвинуть салазки вперед от среднего положения на 150-200 мм, затем снять пластилину, закрывающую передний торец направляющей, слить масло и вновь установить пластилину, надежно затянув винты крепления;

в) для заливки масла в призматическую направляющую следует вначале вывернуть три винта, которыми крепят к салазкам верхний кожух салазки призматической направляющей.

Затем необходимо переместить салазки в заднее положение до тех пор, пока не откроется доступ к направляющей станины.

Масло в направляющую следует заливать лейкой. Уровень масла должен доходить приблизительно до метки маслоуказателя, расположенного в передней части станины.

6. Контроль за наличием смазки в коробке скоростей необходимо производить по маслоуказателю II (см.рис.24), расположенному с правой стороны кожуха блока направляющих.

Для заливки смазки необходимо снять верхний кожух, вывернуть шуп 7 из коробки скоростей и через отверстие произвести заливку масла, контролируя уровень щупом. При этом следует обращать внимание за то, чтобы в бачке 10 не образовалась воздушная пробка.

Замену масла в коробке скоростей следует производить через сливное отверстие в бачке 10, для чего надо вывернуть пробку 8. При замене масла необходимо вывернуть штуцер с фильтром 9 и промыть фильтр в чистом керосине.

7. Для заливки смазки в редуктор привода перемещения гильзы необходимо снять верхней крышку блока направляющих, вывернуть пробку 7 (см.рис.21) и через отверстие залить масло. Контроль - по маслозуказателю 8.

8. Для заливки смазки в редуктор привода перемещения коробки необходимо опустить эпиндельную коробку в крайнее нижнее положение, открыть переднюю крышку блока направляющих и долить масло через отверстие под втул 5 (см.рис.19).

При замене масла в направляющих стаканах и салазок, а также при разборке и ремонте редукторов привода перемещения стола и салазок, редукторов привода перемещения гильзы в эпиндельной коробки, коробки скоростей приходится снимать крышки, закрывающие резервуары с маслом. При этом надо учитывать, что разрушается защитный слой, предохраняющий стыки от течи масла.

Для уплотнения стыков при последующей сборке завод-изготовитель рекомендует применять бензиноупорную смазку по ГОСТ 7171-63, которая поставляется со станком.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАЛИВКЕ МАСЛА В МЕХАНИЗМЫ СТАНКА НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ОНО НЕ ПОПАЛО ВА ТОЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ И ДРУГИЕ ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.

ПО ОПИСЧИВАНИИ ЗАЛИВКИ СЛЕДУЕТ АККУРАТНО ПРОТИВАТЬ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРЫЕ МОГЛО ПОПАСТЬ МАСЛО. ЭТО НЕ СТОИТСЯ К ОПТИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ, Т.К. ИХ ЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ ОСОБЫМ СПОСОБОМ (СМ.РАЗДЕЛ "ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОТСУТСТВУЕТ КООРДИНАТ ДЛЯ СТОЛА И ДЛЯ САЛАЗОК").

Характеристика смазочных материалов

Каросин "осветительный", ГОСТ 4753-68, имеет плотность 0,864 г/см³ при температуре 15-20°C и прозрачен.

Масло индустриальное 45 (минеральное), ГОСТ 1707-51, имеет вязкость 5,24-7,07 в условных градусах Зиглера при 50°C.

Масло вазелиновое Т, ГОСТ 1843-51, имеет вязкость 1,40-1,72 в условных градусах Зиглера при 50°C.

Масло индустриальное I2, ГОСТ 1707-51, имеет вязкость 1,86-2,26 в условных градусах Зиглера при 50°C.

III. ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПУСКУ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка к пуску станка

Чтобы привести станок в рабочее состояние, необходимо произвести расконсервацию станка. Обработанные поверхности наружных и частично внутренних деталей покрыты антикоррозийным составом. Особое внимание необходимо обратить на валик коробки скоростей и подач, шинки, кожухи отверстия эпинделей и детали тормозного устройства стола и салазок.

Кроме того, необходимо отосединить защитные ленты и щитки салазок и стола и, поочередно перемещая салазки и стол в крайнее положение, удалить антикоррозийное покрытие с сепараторов в том случае, если оно нанесено.

Антикоррозийное покрытие рекомендуется удалить чистыми салфетками, смоченными в ацетоном бензине или уайт-спирите. Антикоррозийное покрытие с оксидированных деталей следует удалить сухими салфетками, оставляя на поверхности деталей тонкий слой смазки. Применение в этом случае бензина или уайт-спирита не допускается.

Все части станка и его принадлежности, очищенные от антикоррозийного покрытия, необходимо протереть и смазать минеральным маслом.

Тормозные ленты стола и салазок смазке не подлежат.

Направляющие и все остальные места обязательно проверить и смазать, руководствуясь указаниями о смазке (см. раздел III, рис.25).

Деревянные панели стола его следует не менее трех дней выдержать в сухом помещении при нормальной температуре, чтобы удалить из обмоток электрических машин, аппаратур и оптических устройств влагу.

Пуск станка производить после разакомления с разделами Гу и УД.

Необходимо помнить:

1. Переключение ступеней чисел оборотов индекса нельзя производить при вращении индекса.
2. Ежедневно сливать воду из бака охлаждения.

Указания по технике безопасности

1. Необходимо соблюдать все общие правила по технике безопасности, относящиеся к работе на металлообдущих станках.

2. Нельзя включать вращение индекса при установленных в индексе микроскопо-центрометре и центрискателе с индикатором.

В этих случаях индекса следует проворачивать вручную.

3. Поворотные столы, прямоугольный стол, а также детали весом более 16 кг следует устанавливать на столах при помощи тальфера или крана.

4. Периодически проверять правильность работы всех электрических и механических блокировок.

5. Запрещается снимать жесткий упор 2 (см. рис. 19) крайнего нижнего положения индексной коробки на блоке направляющих, а также упор 6 (см. рис. 20).

6. При работе с охлаждающей жидкостью необходимо на столе станка устанавливать ограждение.

7. Максимальное давление в пневмосети должно быть не больше 6 кгс/см², так как это является предельным для всей промышленности.

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА

В случае, если нарушена нормальная работа того или иного механизма станка, то только изолированные ниже регулировки разрешается производить своими силами, не вызывая квалифицированных специалистов.

Регулировка механизма зажима стола

1. Передвинуть салазки в крайнее переднее положение.

2. Нажимом на кнопку "Открытие стола" за пульте управления открыть стол.

3. Снять с передней, средней стенки пульта управления четыре рукоятки сопла, открепить две кнопки освещения оптики и тумблер.

4. Снять переднюю, среднюю крышки пульта управления.

5. Отконтрить гайку 4 (рис. 16).

6. Винтом 5 отрегулировать положение рычагов замка 7 так, чтобы головки рычагов находились произвольных планок 6 и зazor между этими планками в тормозных лентах 8 был не менее 0,1 мм и не более 0,15 мм за всю длину хода стола.

7. Законтрить гайку 4.

8. Нажимом на кнопку "Зажим стола" за пульте управления закрыть стол.

9. Убедиться в правильной установке микропереключателя 13, который должен быть нажат в открытом положении механизма зажима. Регулировку момента срабатывания производить за счет передвижения микропереключателя.

10. Установить на место переднюю крышку пульта управления, две кнопки освещения оптики, тумблер и четыре рукоятки.

11. Положение винта 12 на заднем рычаге механизма отрегулировано из заводской готовности, и без особой надобности производить его регулировку не следует.

ВНИМАНИЕ! ЗАДИРЫ НА ТОРМОЗНЫХ ЛЕНТАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Регулировка механизма зажима салазок

1. Снять правую боковую крышку 10 (рис.15) на станине.
2. Передвинуть салазки в крайнее переднее положение.
3. Нажимом кнопки "Отжим салазок" на пульте управления отжать салазки.
4. Отконтрить гайку 12.
5. Винтом II отрегулировать положение рычагов 4 и 9 так, чтобы головки рычагов касались промежуточных планок 8 в зазор между втулами плакеток и тормозными лентами 7 был не менее 0,1 мм и не более 0,15 мм на всей длине хода салазок.
6. Законтрить гайку 12.
7. Нажимом кнопки "Зажим салазок" на пульте управления зажать салазки.
8. Установить на место крышки 10.
9. Снять левую боковую крышку 3 на станине.
10. Проверить правильность установки микропереключателя 2 аналогично параграфу 9 регулировки зажима стола.
11. Установить на место крышки 3 и 10.
ВНИМАНИЕ! ЗАДИРЫ НА ТОРМОЗНЫХ ЛЕНТАХ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.

Регулировка механизма предварительного натяга кординал

Конструкция механизма проста и надежна в эксплуатации. Однако в случае необходимости подстройки механизма следует снять верхнюю крышку 5 (рис.16), ослабить винты крепления кронштейна 6 с микропереключателями 7 и перемещением кронштейна добиться необходимой точности сопостава перемещающегося узла. Движение кронштейна вниз увеличивает величину отрабатываемой координаты. В случае выхода из строя одного из микропереключателей следует, отвернув винты 8, вывести из корпуса кронштейна 6 с микропереключателями и, заменив микропереключатель, поставить кронштейн на прежнее место. Необходимо помнить, что нижний микропереключатель дает команду на окончательный останов, а верхний – за снижение скорости движения. Г-образные упоры 9 под винтами крепления микропереключателей служат для предотвращения отхода рычажков от толкателей микропереключателей. При необходимости замены микропереключателей хода салазок "вперед" следует дополнительно снять кожух 10 над направляющей х., отвернув винты II крепления устройства к кронштейну 12, развернуть механизм так, чтобы обеспечить свободный доступ к микропереключателям.

Регулировка и замена уравновешивающих пружин шпинделя

В процессе эксплуатации станка возможно износование равновесия гильзы шпинделя.

Причины могут быть следующие:

1. Обрыв ленты, сплавляющей гильзу с барабаном.
2. Ослабление катящейся пружин, удерживающих гильзу в равновесии.
3. Обрыв этих пружин.

Обрыв ленты обнаруживается легко. Достаточно открыть переднюю крышку 9 (рис.19) блока направляющих, отвернув предварительно винты с наливом 10. Если лента оборвана, то ее следует заменить.

Замена ленты на гильзе

1. Рукожтками 16 (рис.20) установить гильзу шпинделя 19 в крайнее верхнее положение и отдать рукожтами от себя. Установить шпиндельную коробку в нижнее положение.
2. Снять кронштейн 20 с отклоняющим роликом 21.
3. Через открывшееся окно "а" в корпусе шпиндельной коробки отвернуть винты 22, крепящие пружинную планку 23 и снять ленту 24.
4. Визууть пробку 32.

5. Через открывшееся отверстие отвернуть на 2-3 оборота винт 31, крепящий ленту к барабану 25 и снять ленту с барабана.
6. Вынуть ленту.
7. Через окно "巧合ильной коробки" вставить новую ленту, закрепить ее на гильзе пистолетной 23 и винтах 22, обогнать через ролик 21 и поставить на место кронштейн 20.
8. Закрепить винтом 31 на барабане 25 второй конец новой ленты, завернуть пробку 32.
9. Произвести натяжение пружин.

Регулировка натяжения пружин

1. Рукоятками 16 (рис.20) установить гильзу пистолета 19 в крайнее верхнее положение и отдать от себя рукоятки.
2. Вывернуть винт 28.
3. Плавно поворачивая ключом по часовой стрелке ось 27 на 0,5-0,6 оборота, увеличить натяжение пружин и в таком положении застопорить винтом 28.

Замена барабана с пружинами

Если равновесие гильзы не удается восстановить путем регулировки, описанной выше (что может произойти при обрыве пружин), необходимо произвести замену барабана с пружинами (поставленного со стакном, как запчасть). Для этого необходимо:

1. Отвернуть винт 28 (рис.20), полностью снять натяжение пружин, поворачивая ось барабана 27 против часовой стрелки.
 2. Произвести операции, описанные в разделе "Замена ленты на гильзе" (п.п. I, 4, 5).
 3. Отвернуть винты 29 и вынуть упор 30.
 4. Вынуть барабан 25.
 5. Снять кулачком 33 и упор 34.
 6. Установить кулачок 33 и упор 34 на запасной барабан.
 7. Вставить барабан 25 в корпус 17 пистолетной коробки.
 8. Поставить на место упор 30.
 9. Закрепить ленту 24 на барабане винтом 31 и поставить на место пробку 32.
 10. Произвести натяжение пружин, плавно поворачивая ключом ось 27 по часовой стрелке на 2-2,2 оборота.
 - II. Контролем за правильным натяжением пружин служит уравновешенное состояние гильз при положении рукояток 16 "на себя".
- В случае, если гильза при этом идет вверх, то нужно отвернуть винт 28, немного повернуть ось 27 барабана 25 против часовой стрелки и снова закрепить барабан винтом 28 и наоборот.

Регулировка фрикционного механизма в цепи подач гильз пистолета (см.рис.20)

Фрикционный механизм, заключенный в червячной шестерне 12, в процессе работы может разрегулироваться. Это легко обнаружить, отдав от себя рукоятки 18. Если в этом положении вал шестерни 11 поворачивается, то фрикционный механизм необходимо регулировать.

Регулировки производить следующим образом:

1. Опустить пистолетную коробку 17 в крайнее нижнее положение.
2. Вывернуть винт 14 и отвернуть гайку 15.
3. Выбить штифты 8 и вынуть рукоятки 18.
4. Ввернуть винт 9 в ползуны 10 на один-три оборота. Это будет соответствовать регулировке фрикционного механизма по своему усилию,енному приблизительно 6,00 кгс.
5. Вставить рукоятки 18 и поставить штифты 8, обеспечив распор рукояток.
6. Поставить гайку 15 и винт 14.

Регулировка механизма отключения подачи на заданной глубине
в исключении вращения шпинделя

В случае, если произойдет разрегулирование механизма, то следует его подрегулировать, при этом необходимо помнить, что имеются два микропереключателя 3 и 4 (см.рис.20) в механизме отключения подачи. Микропереключатель 4 при подходе к заданной координате должен срабатывать первым, что обеспечивает команду на снижение величины подачи гильзы. Микропереключатель 3 дает команду на отключение электродвигателя подачи гильзы.

Порядок регулировки:

1. Спустить шпиндельную коробку в крайнее нижнее положение.
2. Снять крымку на передней стенке шпиндельной коробки.
3. Совместить "0" лимба I с "0" конуса 6. Закрепить лимб I винткой 13. Отвести лимб на любую величину. При подходе к "0" конуса 6 за два-три мм должен сработать микропереключатель 4. При совмещении "0" лимба и "0" конуса должен сработать микропереключатель 3.
4. Регулировку для получения необходимых совпадений, указанных в пунктах 3, производить винтами 2 и 5.
5. После регулировки винты 2, 5 застопорить.

Смена электролампы осветителя и регулировка освещенности экранов

На задней стенке салазок расположены осветители I (см.рис.9 и 10) оптических отсчетных устройств станка. Для замены в них перегоревшей электролампы нужно отвернуть винт 3 (см.рис.26), фиксирующий втулку 5 в корпусе осветителя 4 и движением на себя вынуть втулку вместе с патроном и электролампой. Электролампа из патрона 6 вынимается поворотом против часовой стрелки. В случае затруднений следует отцепить патрон 6 от втулки 5, для чего нужно отвернуть гайку с винтом 1.

После замены электролампы необходимо ее нить (тело накала) центрировать относительно оптической оси осветителя. Для этого служит специальное устройство, входящее в комплект освещения станка. Втулку 5(рис.26) в сборе с патроном 6, имеющим сферу, и электролампой вставить в отверстие цилиндрической части центрирующего устройства так, чтобы резьбовое отверстие под винт 3 во втулке 5 оказалось против прорези в цилиндрической части центрирующего устройства. Ввернуть винт 3 во втулку 5 в передвижной об колеи оси получить изображение нити лампы на экране I (рис.27). Это положение втулки зафиксировать винтом 2. Отвернув наименьшую гайку 3, вращением патрона добиться, чтобы изображение нити электролампы расположилось в центре приспособления на экране и параллельно его сторонам. Это положение зафиксировать гайкой 3.

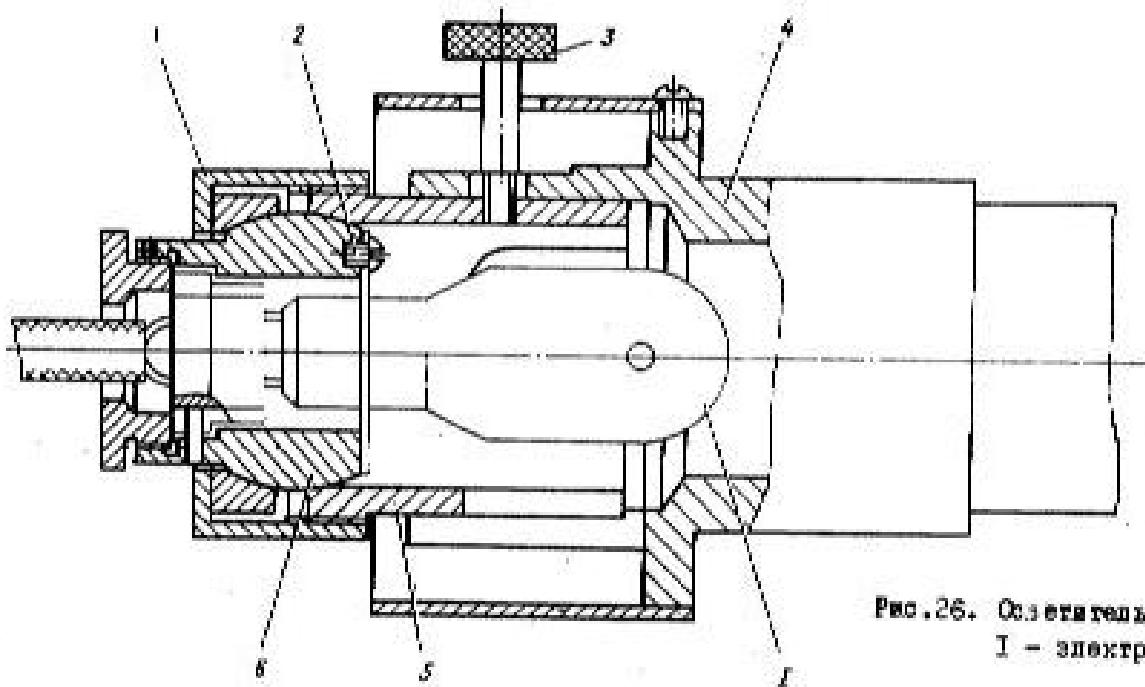


Рис.26. Осветитель:
1 - электролампа ОМ-40

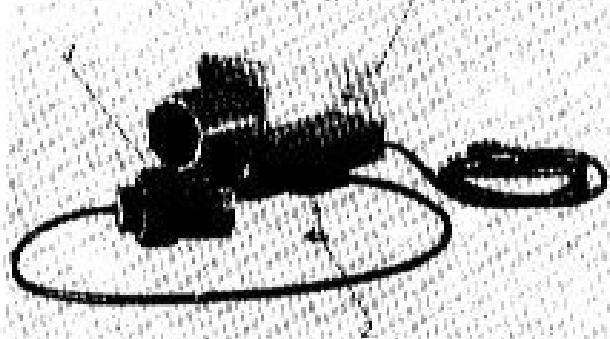


Рис.27. Прибор центрования электроламп

1. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Для выверки изделия, т.е. для установки стола, с закрепленным за нем изделением, в положение, при котором базовая исходная точка совпадает с осью изделия, служат различные центроискатели. Со стакном поставляются центроискатель с индикатором, сплавка-центроискатель, оптический микроскоп-центроискатель и установочные центры.

Применение того или иного центроискателя зависит от форм и характера базовой поверхности изделия.

Центроискатель с индикатором предназначен для совмещения центра отверстия или цилиндрического выступа изделия с осью шпинделя, для выверки перпендикулярности торца изделия к оси шпинделя, для установки вертикальной плоскости или образующей изделия параллельно ходу стола или салазок.

Корпус 2 (рис.28) центроискателя закрепляется в любом месте на линейке 3, которая копирует хвостовиком 1 крепится в шпинделе.

При контроле внутренних цилиндрических поверхностей изделия шуп 8 прижимается к проверяемой поверхности усилием пружины 9 через рычаг 7.

При контроле наружных цилиндрических поверхностей необходимо рукойтику 4 со штоком 5 вытащить из корпуса и развернуть на 90° . При этом пружина 6 подаст итог 5 вперед. Теперь дуп 8 будет прижиматься к контролируемой поверхности противоположной стороной усилием пружины 6.

Для проверки торцев шуп 8 вынимается, а индикатор 9 закрепляется измерительным стержнем 5.

Микроскоп-центроискатель предназначен для совмещения кромки изделия или какой-либо его точки, например, карандашом при разметке, с осью изделия и для установки вертикальной плоскости изделия параллельно ходу стола или салазок. Микроскоп устанавливают в приемный конус шпинделя.

Для установки кромки изделия по оси шпинделя пользуются прилагаемым к микроскопу измерительным угольником. Угольник накладывают на базовую кромку изделия. На полированной горизонтальной плоскости угольнике занесена риска, точно совпадающая с вертикальной опорной плоскостью, т.е. базовой кромкой изделия.

Необходимые указания по вытиранию микроскопа-центроискателя даны в прилагаемой к микроскопу инструкции.

Перед вытиркой необходимо проверить, не имеют ли конусы микроскопа и шпинделя забоин и грязи. Это может быть причиной смешения оси правильно отрегулированного прибора.

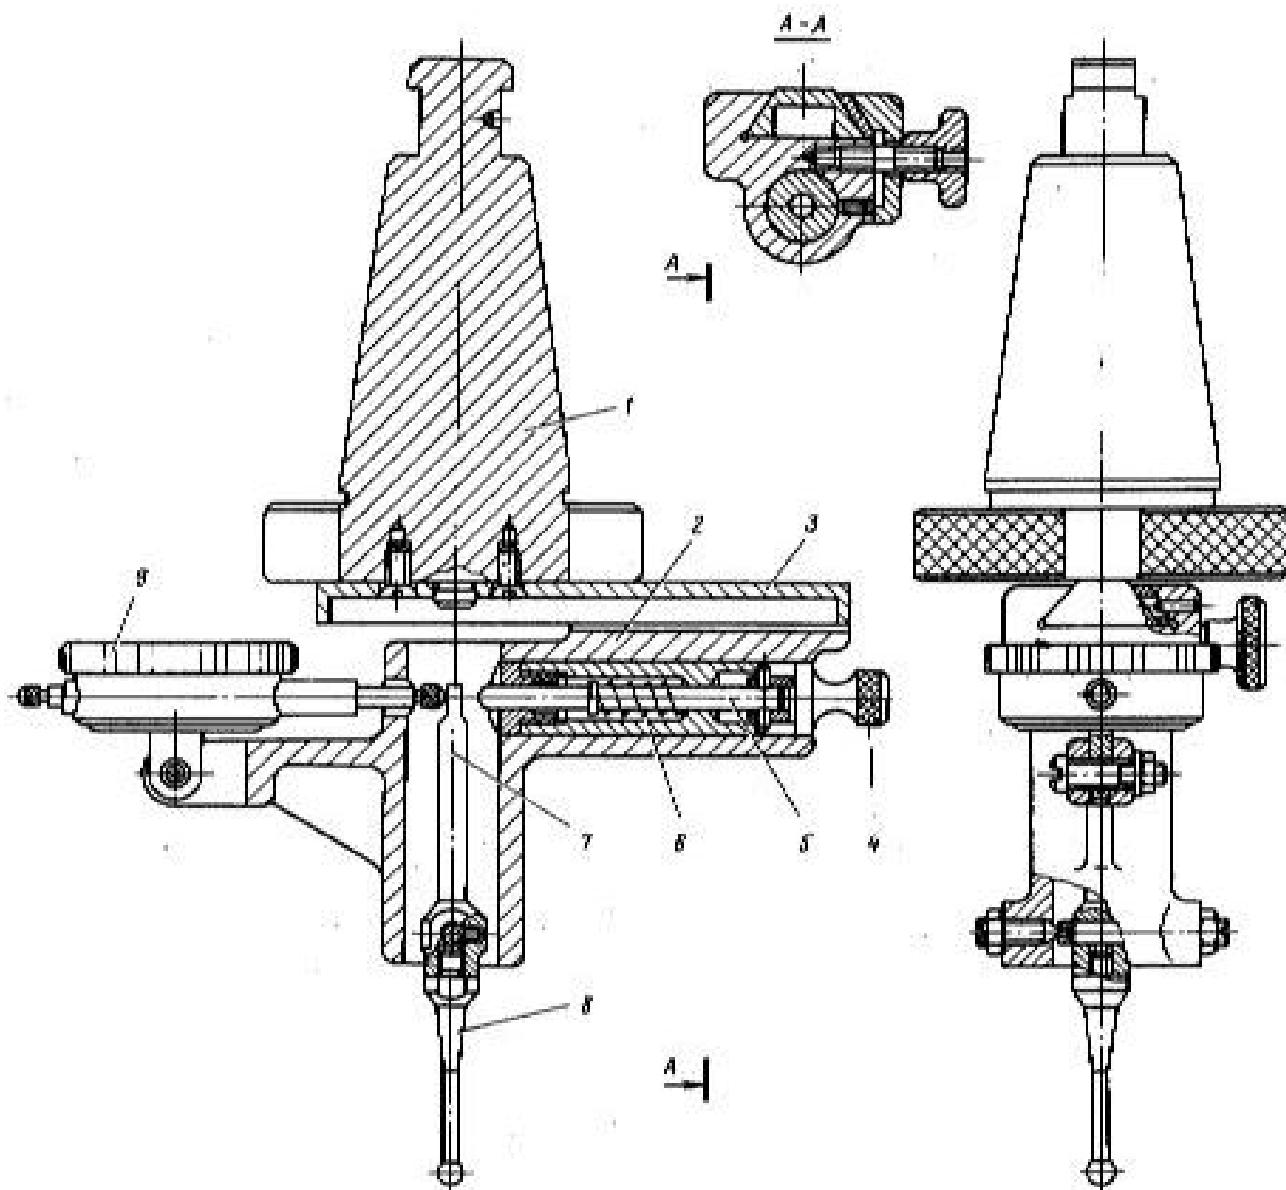


Рис.28. Центрикатель с индикатором

Оправка-центрикатель (рис.29) предназначена для установки деталей на определенном расстоянии от кромки (грали) или выпуклой цилиндрической поверхности, а также для установки угла наклона платы универсального поворотного стола.

Найба I и излиброванная часть оправки имеют одинаковый диаметр, равный 20 мм. Найба I прижата к торцу оправки пружиной 2. Перед началом работы наизба несколько смешается относительно центра и при вращении плунжера со вставленной в него оправкой с частотой оборотов в минуту 500-600 имеет заметное на глаз блеск.

Перемещая кромку изделия или установочный палец поворотного стола на найбу, постепенно увеличивают ее блеск до минимума, незаметного за глаз. Дальнейшее облизжение влечет за собой новое увеличение блеска наизбы. В положении, при котором блеск не обнаруживается, базовая кромка или установочный палец отстоит от оси плунжера на величину радиуса наизбы, т.е. на 10 мм.

При некотором опыте точность этого способа установки равна 0,01 мм. Оправка может быть использована так же, как жесткая. В этом случае кромка изделия касается излиброванной части оправки.

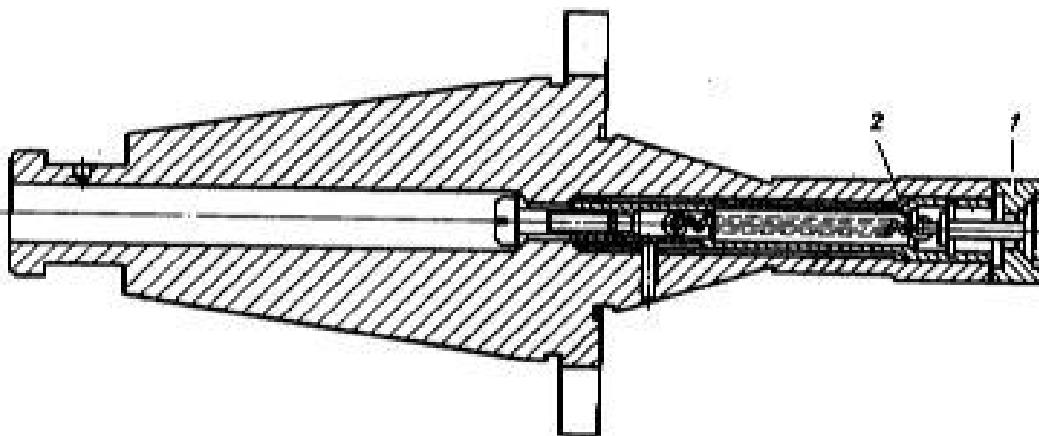


Рис.29. Оправка-центрискаталь

Установочный центр служит для совмещения осей сравнительно небольших отверстий или кернов на поверхности изделий с осью индекса. Точность установки ниже по сравнению с другими центровскательми.

Резцодержатели. В комплект стакана входит резцодержатель с точной подачей и универсальный резцодержатель.

Резцодержатель с точной подачей предназначен для крепления резцов при расточке отверстий диаметром до 200 мм.

Резец I (рис.30) закрепляется либо в пазунке 2, либо в оправке 3. Пазунка 2 перемещается в державке 4 винтом 5. Цена деления линза 0,01 мм.

Универсальный резцодержатель предназначен для расточки отверстий и подрезки торцов. Его механизм осуществляет автоматическую радиальную подачу резца во время вращения винтика. Величина подачи - от 0,04 до 0,32 мм/об.

Корпус 8 (рис.31) резцодержателя захватывают при помощи конуса в хвостовике стакана. Ползун 5, в котором закрепляется резец, может перемещаться в корпусе 8 по направляющим в виде винтового хвоста в радиальном направлении. Во время подрезки торца корпус 8 вращается вместе со хвостовиком стакана. Кольцо 9, соединенное с колпаком 3 при помощи рукоятки 4, удерживается от вращения. В колпаке 9 расположаются штыри 7, которые при помощи выточек и варника II могут занимать два фиксированных положения. Положение Е-включено и положение И-выключено. Звездочка I находится в корпусе 8 и вращается вместе с вином. Поворачиваясь, звездочка I своим зубом зацепляется с включенным штырем 7 и перемещается на один зуб. Угол поворота звездочки за один оборот корпуса будет определяться количеством винтовых штырей. За одно целое со звездочкой сделан червяк, вращение от которого передается на червячное колесо-гайку 6. Гайка 10 при подрезке торца захватывается в пазунке 5 неподвижно и, следовательно, при вращении гайки 6 ползун будет перемещаться в радиальном направлении.

Штыри 7 включаются и выключаются вручную, каждый штырь отдельно. Для того, чтобы при выключении штырь не выпал, в колпаке 3 имеется буртик.

В торце хвостовика резцодержателя расположена насечка 2 для смазки.

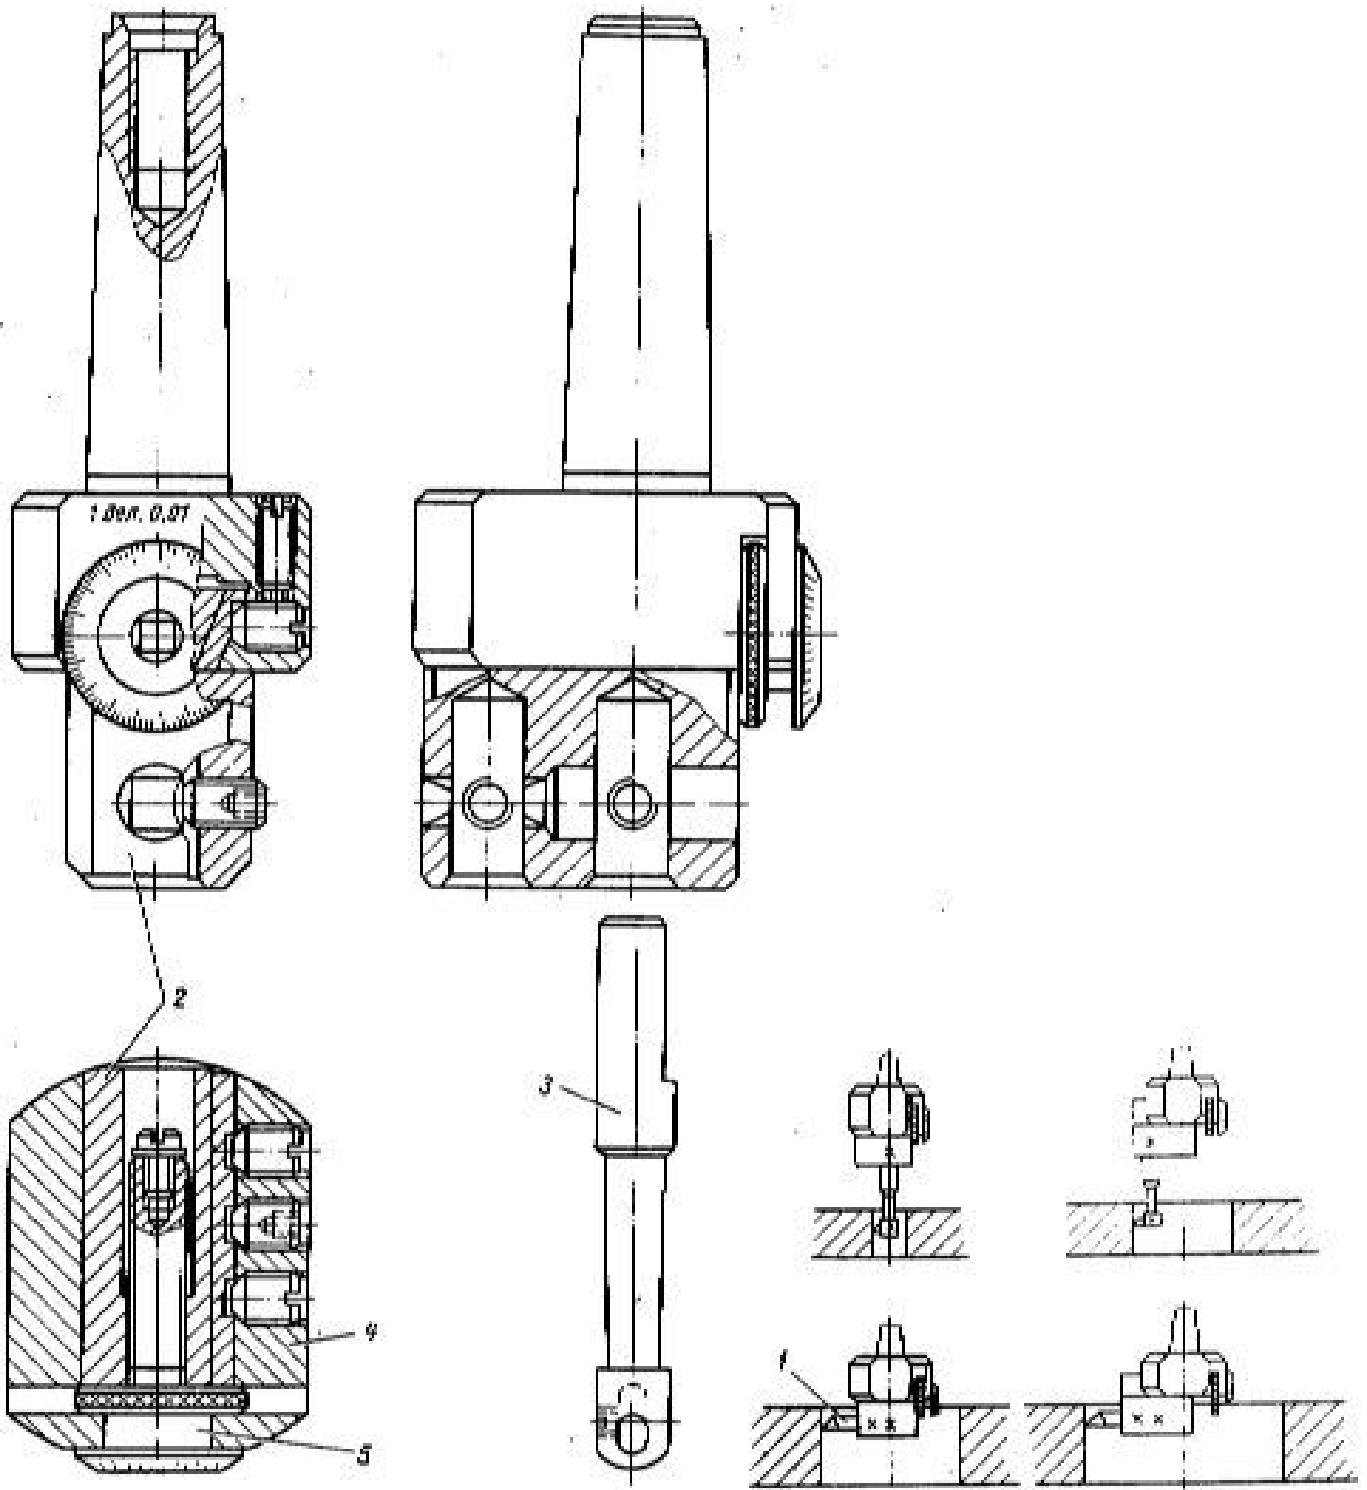


Рис. 30. Разцедержатель с точкой подачей

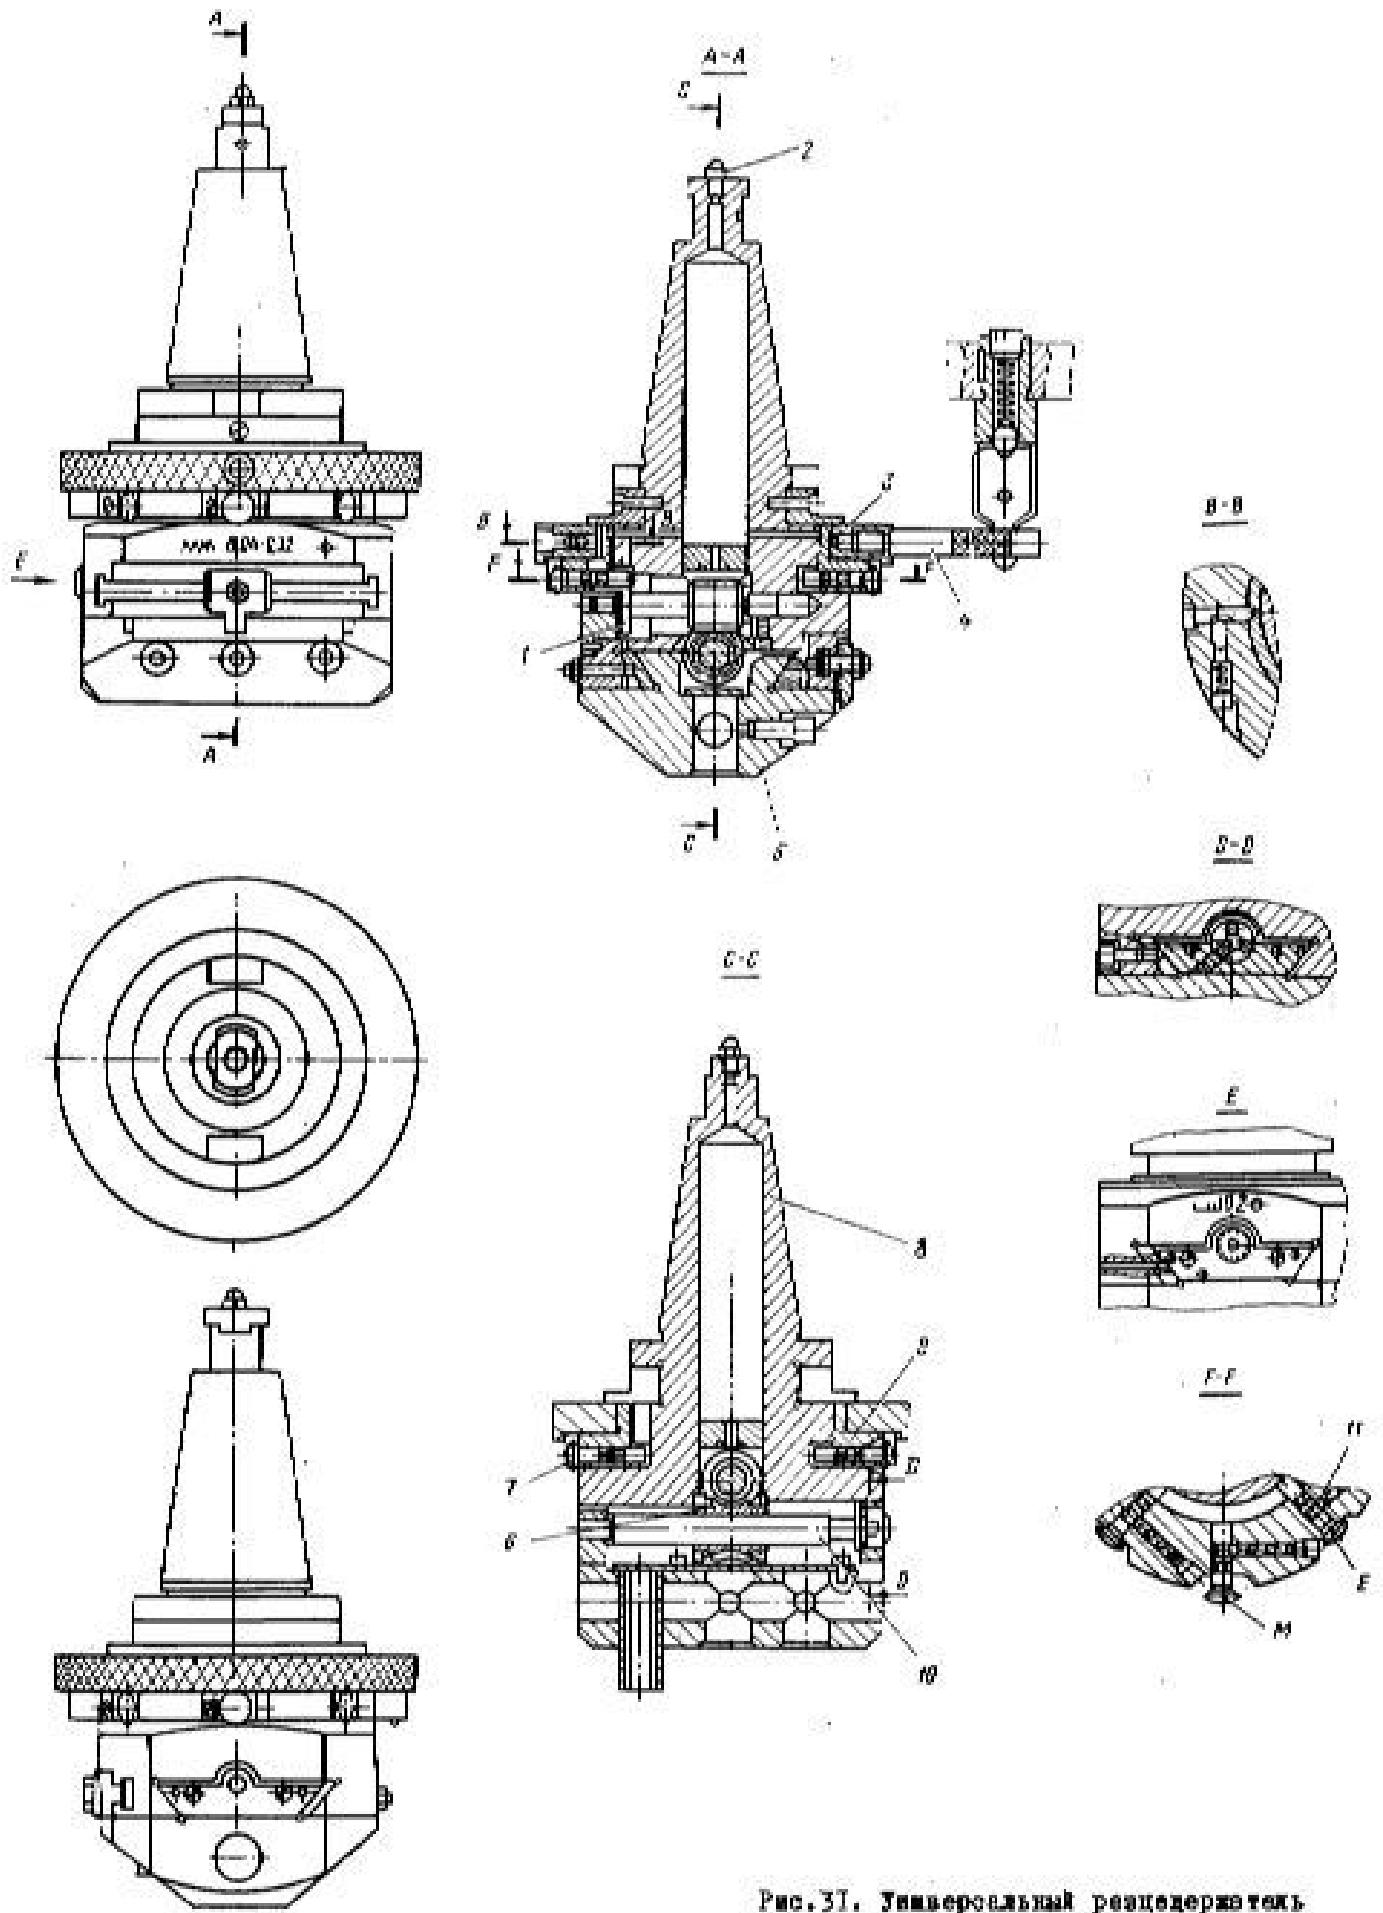


Рис. 31. Ёмкостный раздатчик

Бортанги. Со стакном поставляется набор бортанг, охватывающих диапазон растачиваемых отверстий в пределах 25–92 мм.

Для установки резца на наружный диаметр до растачиваемого отверстия необходимо повернуть гайку с лимбом I (рис.32), с которой связан штифт 2 с резьбой на торцах. Перемещаясь, штифт сдвигает толкатель 3, конец которого сцеплен с рециром 4.

Цена деления 0,02 мм на диаметр.

В расточке пинцетом бортанга вставляется через переходную втулку.

Одни из способов установки резца при помощи индикаторной державки показан на рис.33.

Вспомогательный и режущий инструмент. Цанговая державка и сверхильный патрон служат для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком. В комплект входит 9 сменных пат. для диаметров 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 мм. Сверхильный патрон предназначен для сверл диаметром до 10 мм..

Переходные втулки служат для крепления инструмента с коническим хвостовиком в пружинном конусе индюка. Со стакном поставляются два комплекта переходных втулок. Одни из комплектов (конус Морзе 1, 2, 3 и 4) имеют окна под винты для выталкивания инструмента. Второй комплект втулок (конус Морзе 2, 3 и 4) служит для закрепления в них инструмента винтом.

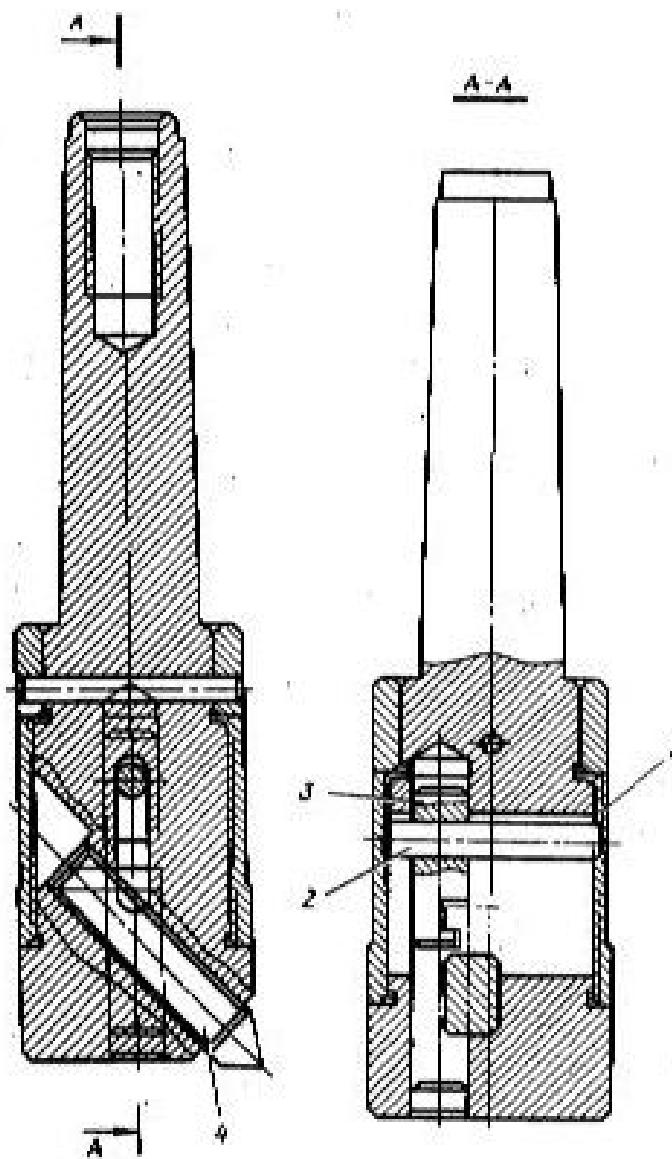


Рис.32. Бортанга

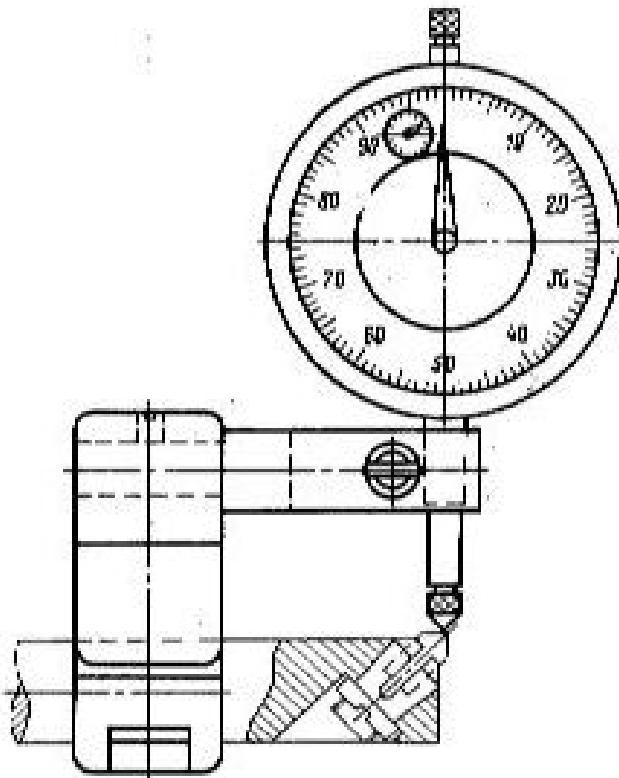


Рис.33. Способ установки резца

Разделяй инструмент - расточные резцы, сверла и зенкеры.

Пружинный кирп предназначен для разметки на станине. Боец кирпа убирается внутрь при повороте втулки с наматкой. В конце оборота этой же втулки боец ссыльдается и под действием пружины наносит удар. Вертикальная ось должна располагаться на расстоянии 5,5 мм над измеряемой поверхностью.

Коробчатый стол служит для крепления изделий небольшой высоты или требующих крепления на вертикальную плоскость. Стол снабжен Т-образными пазами на двух строго перпендикулярных плоскостях.

Детали крепления изделий (болты, сухари, прокладки и пр.) со станиной не поставляются и должны быть изготовлены потребителем в соответствии с размерами и конфигурацией изделий. В отдельных случаях для изделий скожной формы приходится предусматривать специальные крепежные приспособления.

Размещение инструмента показано на рисунке №.

Охлаждение и щитки ограждения

Как показал опыт эксплуатации координатно-расточных станков, работа, за редким исключением, производится без охлаждения инструмента. Поэтому станок в нормальном исполнении поставляется без устройства для охлаждения. При необходимости указанное устройство может быть поставлено по особому заказу.

В комплект поставки входит: резервуар, центробежный насос с электродвигателем и трубопровод.

При работе с охлаждением на стакне необходимо устанавливать щитки ограждения. Комплект щитков ограждения (такие поставляемые по особому заказу) состоит из двух боковых и двух передних щитков.

Совместно с задним щитком, постоянно находящимся на стакне, боковые и передние щитки образуют надежное ограждение рабочей зоны стакна, предохраняя стакок от брызг эмульсии и от стружки.

II. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СТАНКА


Координатно-расточный стакон модели 2Д450 является высокоточным, высокоточным стаконом, ремонт которого рекомендуется производить только с помощью специализированных ремонтных организаций.

Ремонт стакна должен осуществляться в соответствии с "Единой системой планово-предупредительного ремонта и эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий".

При разборке съемных механизмов стакна следует руководствоваться приведенными в ходе стаконе Руководстве с сборочными чертежами.

Расшифровка символов координатно-расстановочного станка 2Д450

Назначение	Изображение	Назначение	Изображение
Движение прямолинейное непрерывное рабочее		Шлифоваль	
Подача		Поворот	
Быстрое		Стол	
Медленное		Салазки	
об/мин		Шлифовальная коробка	
мм/мин		Координатный набор координат	
Движение вращательное быстрое		Включение	
Движение вращательное медленное		Выключение	
Идел. = х		Зажим	
мм/об		Отким	
Смазка		Снижение мощности	
Сливание		Обработка	
Пневматика		Стакок под напряжением	
Подсветка оптического устройства		Заземление	
Инструмент		Базовый паз	

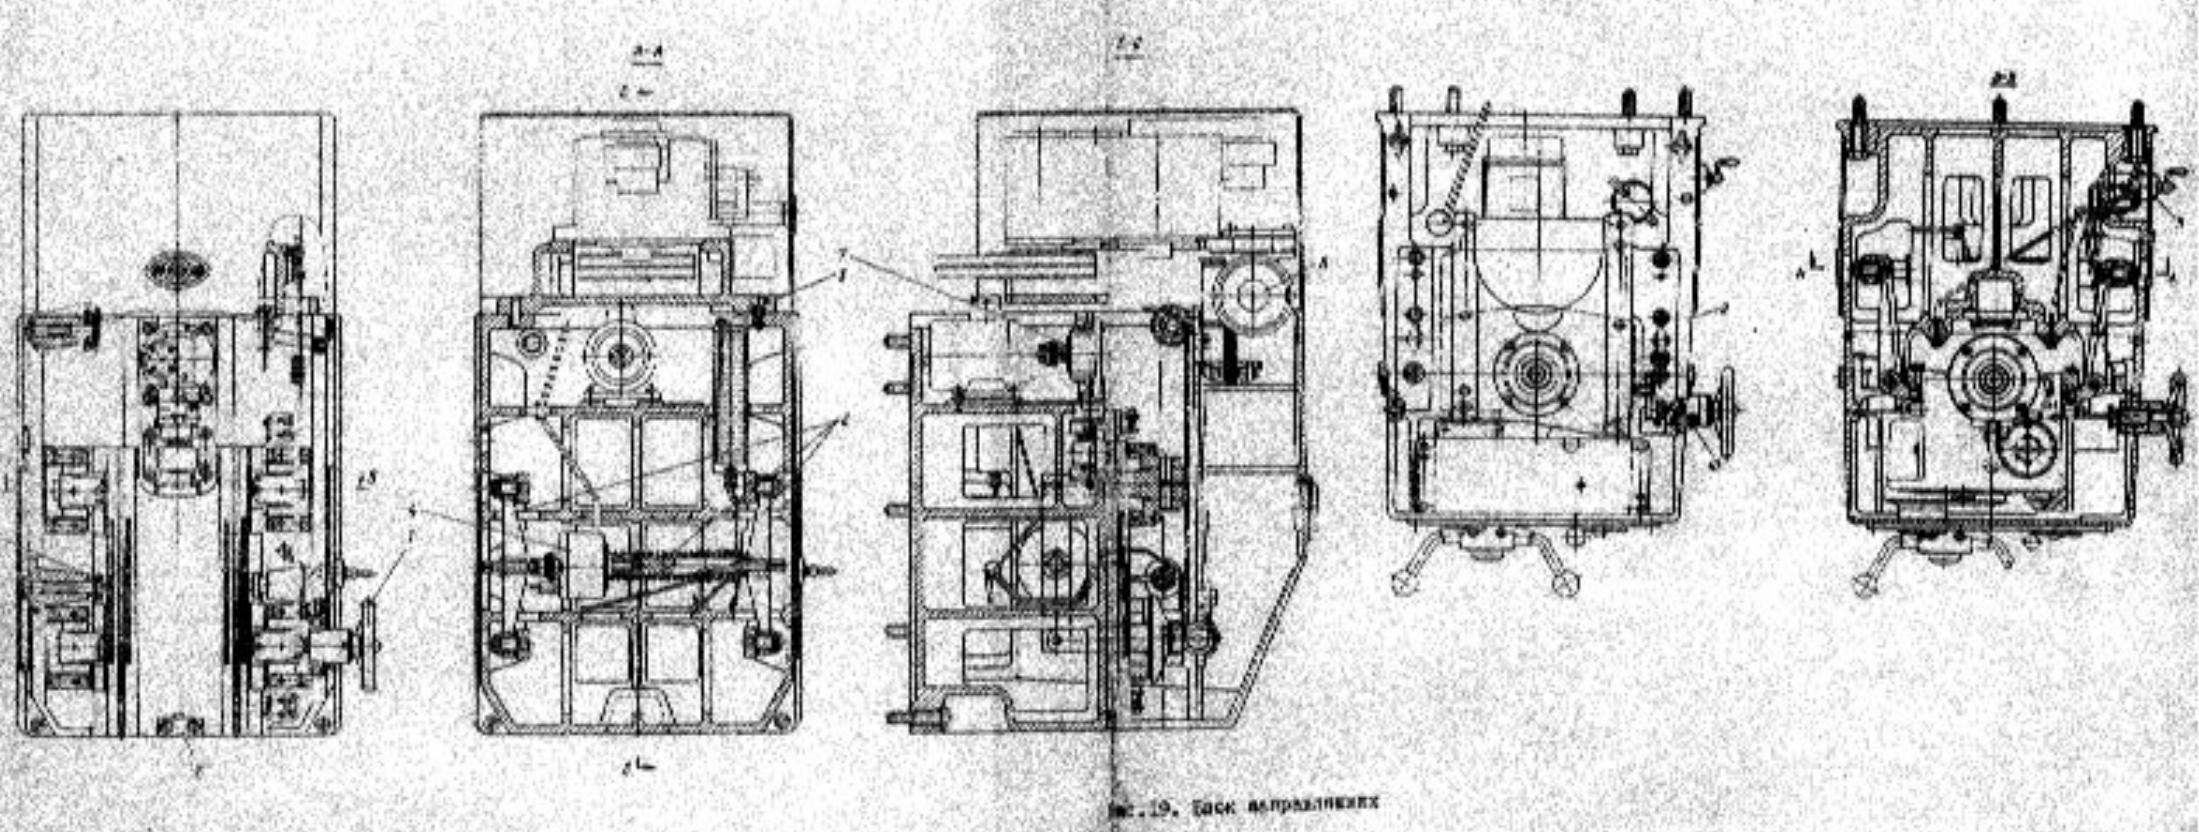

Фиг. 19. Гаек креплений

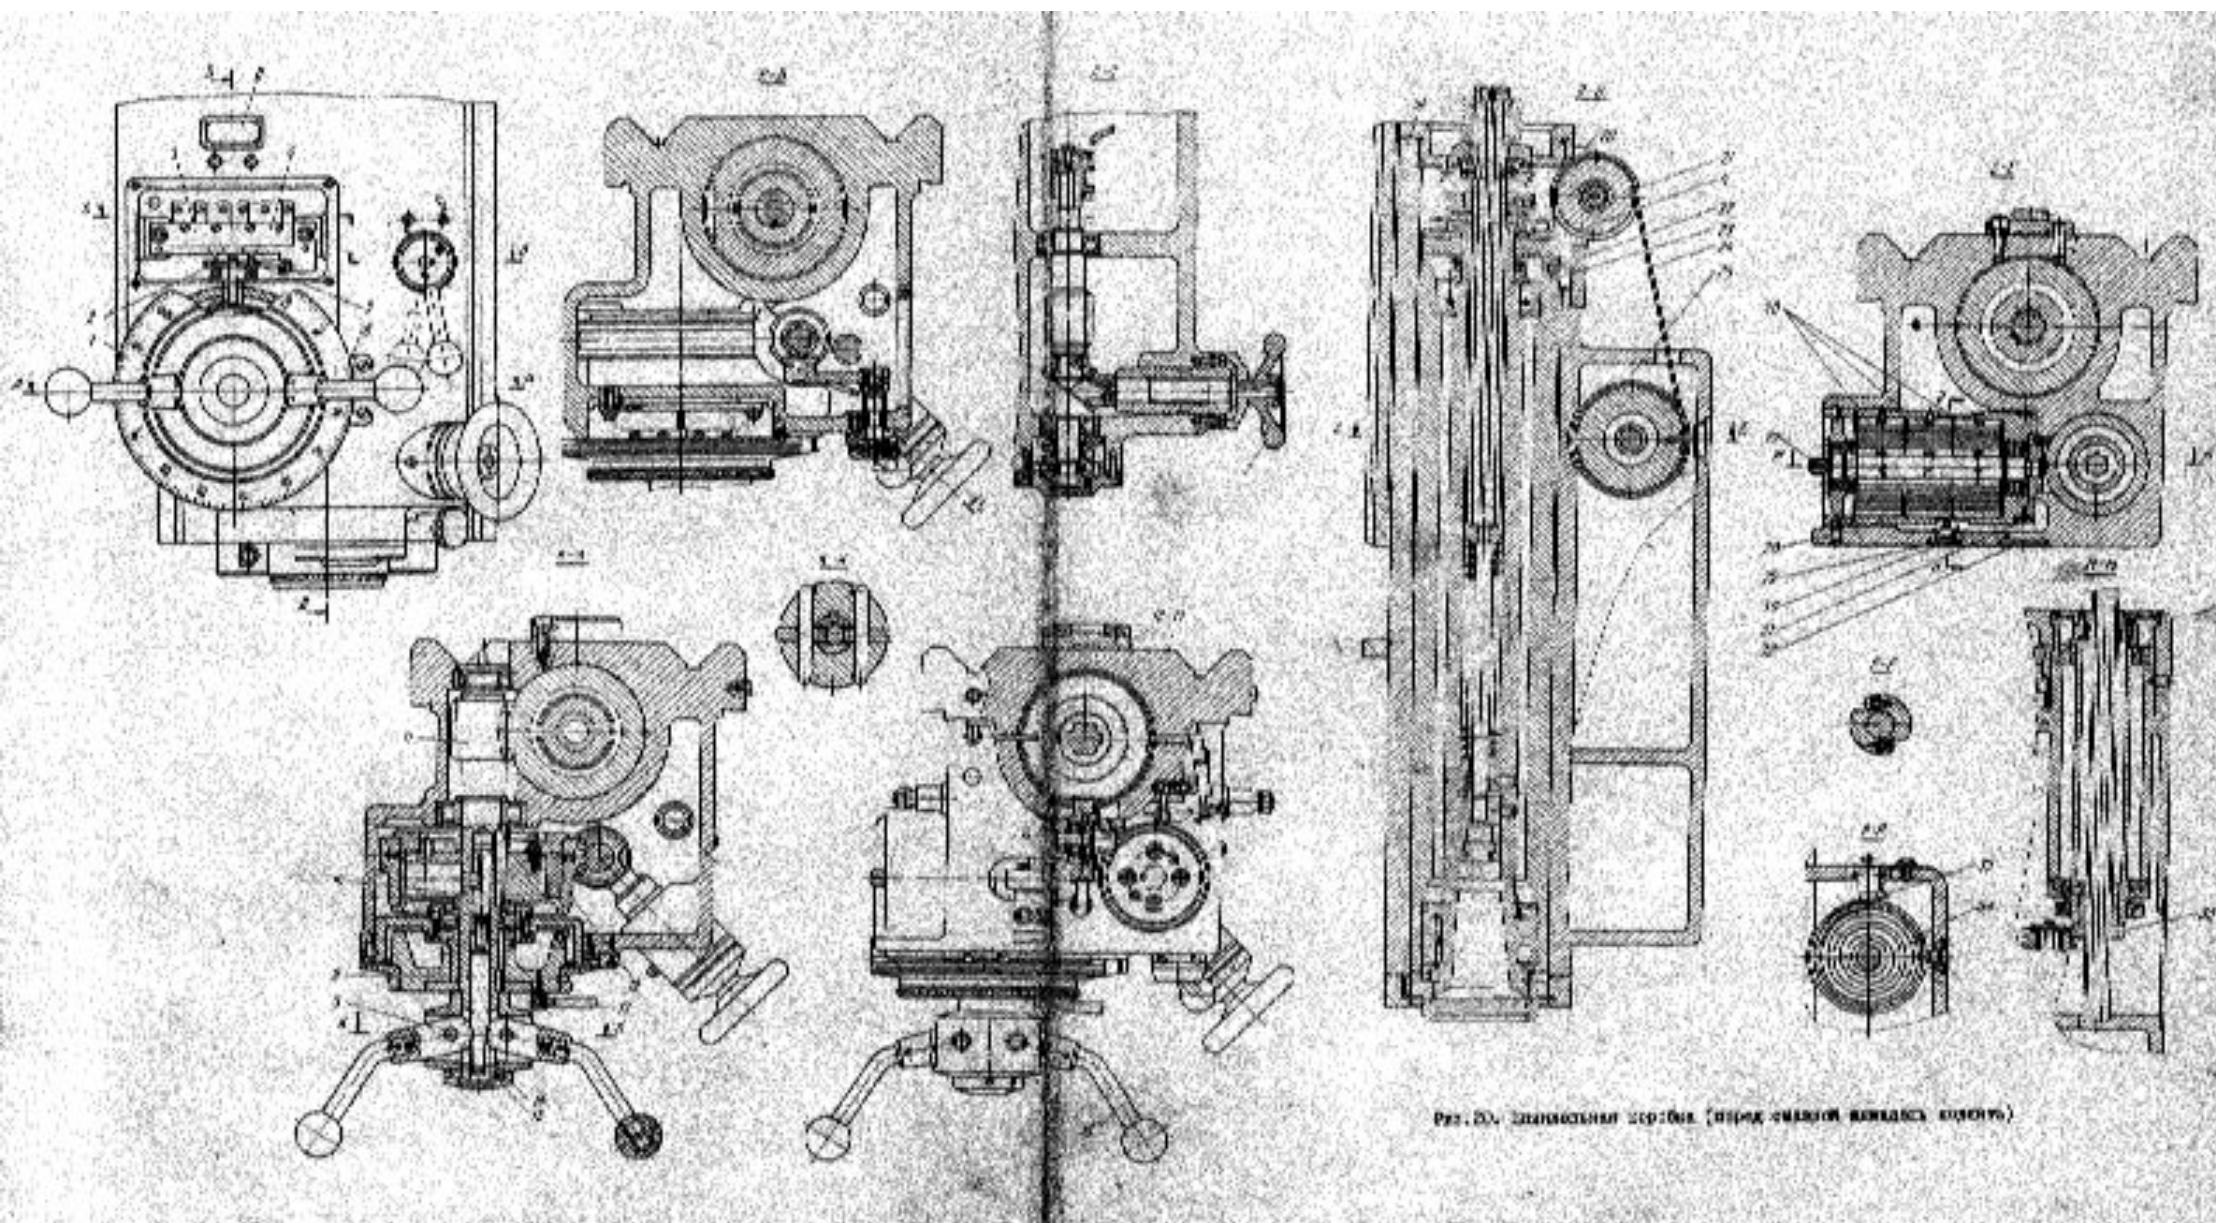


Рис. 20. Элементы коробки передач (перед снятым кожухом коробки)